

§ 195 Svar på motion av Veronica Westergård (KD) med rubriken "Ökad tillgänglighet i Södertälje kommuns skolor"

Dnr: KS 13/223

Sammanfattning av ärendet

Veronica Westergård (KD) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ge skolornas hyresvärd Telge Fastigheter AB i uppdrag att göra en kartläggning av hur tillgängligheten tillgodoses i kommunens skolor och där brister föreligger ska skollokalerna tillgänglighetsanpassas i enlighet med den nationella strategin för funktionshindersfrågorna.

Kommunstyrelsens ordförande har upprättat ett förslag till svar på motionen. Med den redovisning som lämnas i svaret föreslås att motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseordförandens skrivelse

Motionen

Telge Fastigheters utredningsunderlag från WSP den 11 november 2010

Kommunala handikapprådets yttrande den 15 oktober 2013 med bilaga den 29 oktober 2013

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) yrkar bifall till förslaget till svar på motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad.

Särskilt yttrande

David Winerdal (KD), ersättare i kommunstyrelsen, anmäler och inger ett särskilt yttrande, bilaga § 195.

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

2016-11-04

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Svar på motion från Veronica Westergård(KD) med rubriken "Ökad tillgänglighet i Södertälje kommuns skolor"

Sammanfattning av ärendet

Ans KS 13/223

Veronica Westergård har föreslagit Kommunfullmäktige följande beslut att:

1. Skolornas hyresvärd Telge Fastigheter AB får i uppdrag att göra en kartläggning av hur tillgängligheten tillgodoses kommunens skolor
2. Där brister föreligger ska skollokaler tillgänglighetsanpassas i enlighet med den nationella strategin för funktionshinderfrågorna

För övrigt se motionens innehåll. **Se bilaga A**

Beslutsunderlag

Motionen remiterades till Telge Fastigheter AB samt Kommunala handikapprådet

Telge Fastigheters utredningsunderlag från WSP **se bilaga B**

Kommunala handikapprådet svarade den 29 oktober 2013


Handikapprådet stödjer motionen avseende kartläggningen av tillgängligheten i Södertälje kommuns förskolor och skolor. Med tillägget att kartläggning även bör omfatta skolgårdarnas samt att eventuellt notera enkla hinder som bör åtgärdas inom snar framtid.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen konstaterar att det som motionären efterlyser, en kartläggning av förskolor och skolors tillgänglighet har gjorts år 2009-2010 av WSP på uppdrag av Telge Fastigheter. Underlaget från WSP har tagit upp det som saknas samt det som är ok. Utifrån underlaget arbetar Telge Fastigheter tillsammans med utbildningskontoret för att förbättra tillgängligheten. Vid om- och nybyggnation uppfyller kommunens skolor Boverkets och kommunens riktlinjer och krav avseende tillgänglighet för funktionshindrade.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Att anse motionen besvarad

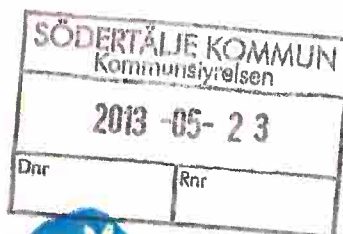

Kristdemokraterna

MOTION 2013-05-27

Ökad tillgänglighet i Södertälje kommuns skolor

En ökad tillgänglighet handlar om en demokratisk rätt att kunna röra sig fritt och verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning. På många områden har vårt samhälle kommit långt inom det arbetet. Det gäller dock inte fullt ut för eleverna i Sveriges skolor.

Under 2011 beslutade regeringen om en ny strategi för funktionshinderpolitikens genomförande 2011–2016. Den tar upp följande om tillgänglighet och skolor: "Allt fler kommuner arbetar strukturerat med tillgänglighetsfrågor och samverkar med berörda organisationer. Tack vare tillgänglighetsstrategin 'Enkelt avhjälpt' från 2008 ökade också samarbetet mellan staten, kommunerna och landstingen, vilket gav goda resultat."

I strategin uttalar man vidare att tillgängligheten ska förbättras i förskolan och samtliga skolformer: "Valfriheten i skolan är lika viktig för barn med funktionsnedsättning som för andra. I takt med att nya skolor byggs och gamla renoveras görs allt fler skolor fysiskt tillgängliga. Enligt den nya skollagen har elevens vårdnadshavare en möjlighet att till Statens skolverks överklagandenämnd, överklaga beslut om att frångå önskemål om placering vid en viss skola."


Södertälje kommunfullmäktige antog hösten 2011 ett radikalt handikappolitiskt program, som stadgar att den fysiska tillgängligheten ska öka för varje år i kommunen, liksom alla upphandlingar och beställningar ska ha tillgänglighetskriterier.

Det är av stor vikt att de skolor och förskolor som byggs i dag uppfyller de krav på tillgänglighet som finns i den nya plan- och bygglagen från 2011. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har åtagit sig att stödja sina medlemmar i ansvaret för fysisk planering och fastighetsansvar, med fokus på bland annat skolor.

Med anledning av ovan nämnda föreslår jag kommunfullmäktige besluta att

- skolornas hyresvärd Telge Fastigheter AB får i uppdrag att göra en kartläggning av hur tillgängligheten tillgodoses i kommunens skolor
- där brister föreligger ska skollokaler tillgänglighetsanpassas i enlighet med den nationella strategin för funktionshinderfrågorna


Kristdemokraternas fullmäktigegrupp
genom

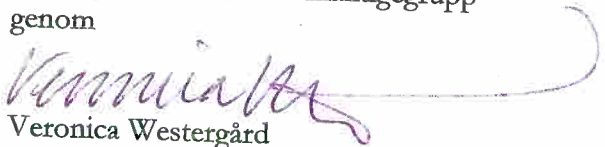
Veronica Westergård
Gruppledare

Vår referens
Lotta Eklund och
Stanley Ehlin

Dokumentnamn
Björkängsskolan
Inventering och åtgärdsförslag
Datum
Södertälje 2010-11-11

Uppdragsnr
10130134

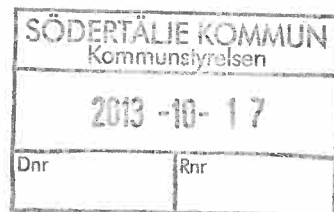

Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Öster

Tillgänglighet fastigheter: Inventering och åtgärdsförslag

Björkängsskolan, Boklidsvägen

Befintliga förhållanden

Detta är en skola i ett plan, som hör till Brunnsängsskolan får vi höra vid besöket.

Angöring: Plan asfalt

Parkering: Anvisad parkeringsplats för handikappade saknas.

Gångvägar: OK

Skolgård: OK, flera lekanordningar och sandlådor finns på plan mark, och en kulle för pulkaåkning.



Parkeringsyta skymtar bakom grinden

Skyltning / Vägvisning: Vi ser ingen hänvisningsskylt mot skolan på vägen dit. Skolans namn saknas på fasad!, och det finns ingen annan utvändig skyltning.

Belysning: Ok både in- och utvändigt

Entréförhållanden: Grind leder in till skolgård på husets baksida. Det finns ingen självklar huvudentré, men fyra av skolans entréer har träramper med räcke. Entrén i hörnet på baksidan ligger närmast lärarrummet, se foto, och på ca 50 meters avstånd från parkering.



Ytterdörrar: Dörröppnare saknas på entrédörrar och det finns tröskel. Runt fönster i dörrar (dock för högt för att en rullstolsburen person ska se in).l

Expedition: Expeditionen ligger på Brunnsängsskolan, men ett arbetsrum finns i hallen innanför ingången på bilden ovan.



Detta stycke handlar om befintlig RWC. Mått inom parentes anger riktlinjer.

RWC finns (220*220 cm alt 190*265 cm): Ja, i kapprum mitt i skolan. Dock bara 170*180 cm.

Dörr kontrastmarkerad: Nej, allt är vitt.

Fri passage minst 84 cm: OK

Trycke: OK

Tröskel (max 10 mm): Ingen tröskel; OK

Draghandtag på dörr (max 80 cm ovan golv): OK

Skyltning: Saknas

Toalett (h 48 cm): OK

Toalettarmstöd (80 cm ovan golv): OK

Larm vid dörr (sockelhöjd): OK

samt vid armstöd: OK

(max 90 cm ovan golv):

Spegel: 95 u.k och 185 cm ö.k


Tvålhållare: Lös tvålbehållare

Handdukshållare: 110 cm

Mugghållare: Saknas

Blandare tvättställ (Tvättställ 80 cm ovan golv): Med spak; OK

Klädkrok 100-120 cm ovan golv + 160 cm ovan golv: Saknas

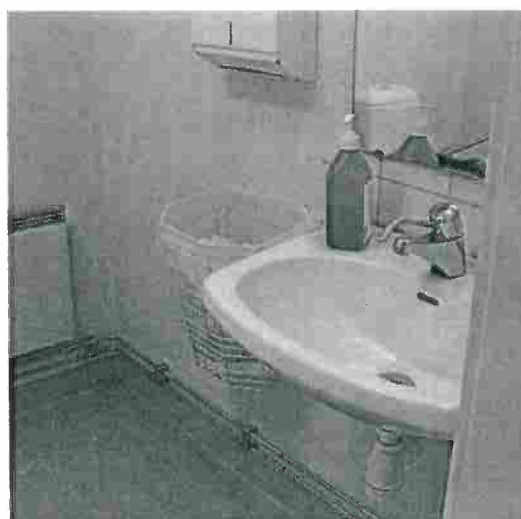

Åtgärdsförslag

- Parkering:** Markera en handikapplats med skylt och målning av symbol på mark (snötäckt mark vid besöket men vi gissar att ingen målning finns), på parkeringsyta intill grinden.
- Skyltning / Vägvisning:** Ett par hänvisningsskyltar sätts upp på lämpliga stolpar längs bilvägen mot skolan. Skolans namn skyltas på fasad skyltar sätts upp utanför varje entré där man skriver "Entré" och vad det är för årskurs.
- Skylt som pekar mot RWC sätts upp på vägg i rummet innanför baksidans hörnentré.
- Entréförhållanden:** Montera tröskelkilar, helst på alla entrédörrar. Vid samtliga entréer görs kontrastmarkering av trappa, översta och nedersta steget.
- Ytterdörrar:** Ringklocka bör sättas upp, åtminstone på baksidans hörnentré.
- Toalett Rwc:** Dörrskylt monteras.
- Övrigt:** Utrymningsplanen som sitter i kapprum är benämnd *Ritorpskolan*. Namnet bör ändras omgående, samt kontroll att planen stämmer!

Vår referens
Lotta Eklund och
Stanley Ehlin

Dokumentnamn
Blombackaskolan
Inventering och åtgärdsförslag
Datum
Södertälje 2010-03-03

Uppdragsnr
10130134



Telge Fastigheter – Förvaltningsområde Norr


Tillgänglighet fastigheter: Inventering och åtgärdsförslag

Blombackaskolan, Blombacksgatan 6-10

Befintliga förhållanden

Skolan är uppdelad i förskola-årskurs 3 och årskurs 4-9. Byggnaderna ligger med en liten bits avstånd från varandra.

Angöring:	Asfalt
Parkering:	Skola för årskurs <u>4-9</u> saknar egen parkeringsplats. Skolbyggnad för årskurs <u>F-3</u> har egen parkering, men handikappanpassad plats saknas.
Gångvägar:	OK
Skyltning:	Bra skyltning utvändigt på byggnad för <u>åk 4-9</u> . För <u>åk F-3</u> saknas dock både fasadskylt med skolans namn och skylt som visar huvudentré.
Belysning:	OK
Entréförhållanden:	<u>Åk 4-9</u>: Trappsteg upp till huvudentré, asfaltsramp finns. Liten tröskel. <u>Åk F-3</u>: Betongramp, svag lutning vid den ingång som ligger närmast p-platsen. Ingång till <u>åk 3</u> (längst bort från parkeringen sett) är för smal och har vindfång - ej handikappanpassad.
Ytterdörrar:	Dörröppnare saknas vid båda huvudentréerna. <u>Åk F-3</u> har ringklocka.
Expedition:	<u>Åk 4-9</u>: Expedition ligger direkt till höger innanför huvudentrén, skylt finns. <u>Åk F-3</u> saknar expedition.

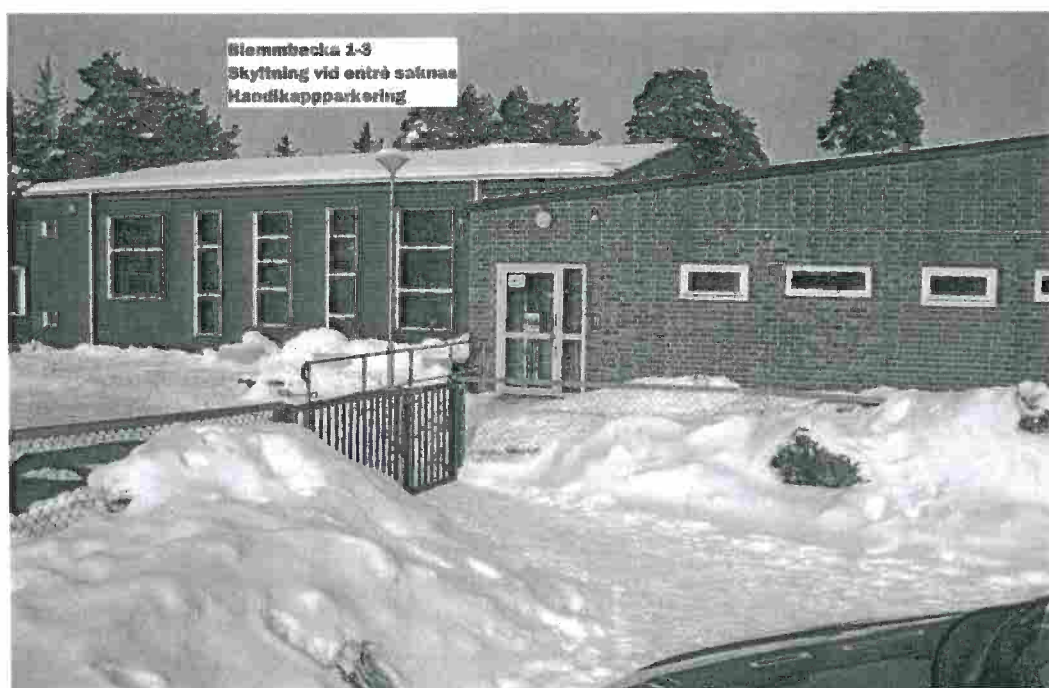

Detta stycke handlar om befintliga RWC. Mått inom parentes anger riktlinjer.

åk 4-9: Närmaste RWC ligger rakt fram i korridoren. Den hålls låst och används för tillfället som förråd.

Dörr kontrastmarkerad: Plåt nertill avviker i kulör.

Fri passage minst 84 cm: OK

Trycke:

Tröskel (max 10 mm):

Draghandtag på dörr (max 80 cm ovan golv): OK

Skyltning: Dörrskylt saknas

Toalett (h 48 cm): OK

Toalettarmstöd (80 cm ovan golv): OK

Larm vid dörr (sockelhöjd): Saknas samt vid armstöd: OK

(max 90 cm ovan golv):


Spegel: Sitter för högt

Tvålhållare: OK

Handdukshållare: OK

Mugghållare:

Blandare tvättställ (Tvättställ 80 cm ovan golv): Sensorstyrd !

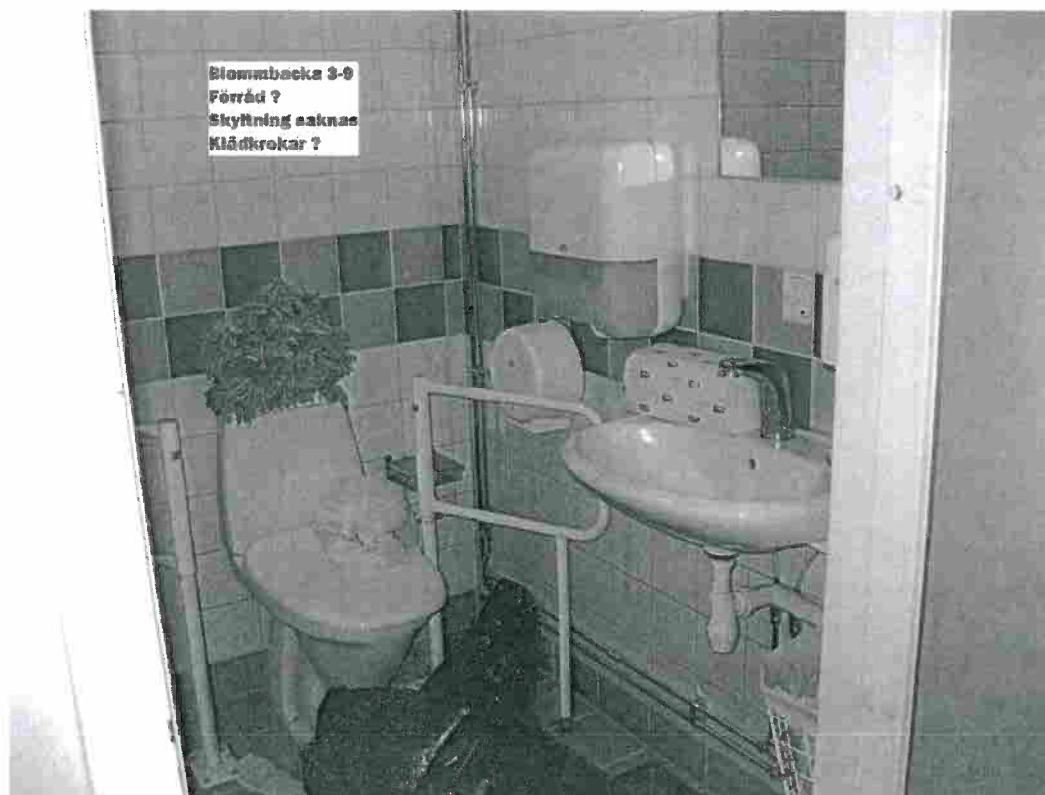

åk F-3: Närmaste RWC finns direkt till höger innanför huvudentrén. (Ytterligare en nygjord RWC finns i huset men den fungerar som förråd.)

Dörr kontrastmarkerad:

Fri passage minst 84 cm: OK

Trycke:

Tröskel (max 10 mm):

Draghandtag på dörr (max 80 cm ovan golv): OK

Skyltning: Dörrskylt OK

Toalett (h 48 cm): OK

Toalettarmstöd (80 cm ovan golv): OK

Larm vid dörr (sockelhöjd): OK samt vid armstöd: OK

(max 90 cm ovan golv):

Spegel: OK

Tvålhållare: OK

Blandare tvättställ (Tvättställ 80 cm ovan golv): OK



Fel bildtext!

Åtgärdsförslag

Angöring:	OK
Parkering:	P-plats för handikappade märks upp med skylt och målning på mark på lämplig plats utanför skolhus för åk 4-9. En hänvisningsskylt bör även sättas upp nere vid vägen. En handikapplats märks även upp på parkeringen utanför åk F-3.
Gångvägar:	OK
Skyltning:	Huvudentréerna skyltas upp och lågstadiet (F-3) får en fasadskylt med skolans namn. Dörrskylt till RWC.
Belysning:	OK
Entréförhållanden:	OK
Ytterdörrar:	Dörröppnare monteras till de två huvudentréerna.

Vår referens
Kjell Askestén,
Lotta Eklund

Dokumentnamn
Burspråket
Inventering och åtgärdsförslag
Datum
Södertälje 2009-03-26, 2010-02-04
Uppdragsnr
10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Syd

Tillgänglighet fastigheter


Inventering och åtgärdsförslag

Burspråket, Förvaltarvägen 29


Befintliga förhållanden

- Angöring: Asfaltsyta
- Parkering: Anpassad P-plats saknas.
- Gångvägar: Asfaltsytor
- Uteplatser: Gräs- och grusytor.
- Skyltning / Vägvisning: Saknas skylt som hänvisar till entréer
- Belysning: Vid entréer
- Entréförhållanden: Vid huvudentrén är det en liten ramp av stål.
- Ytterdörrar: Automatik saknas

Huvudentré

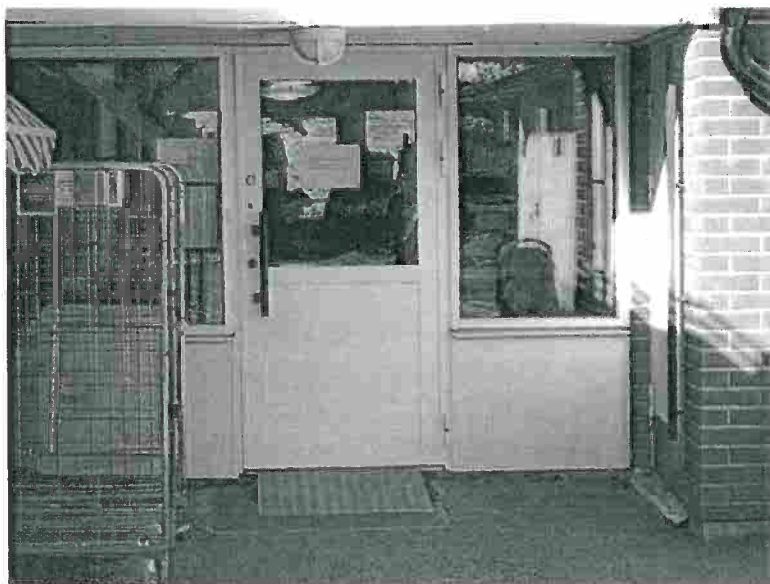

RWC

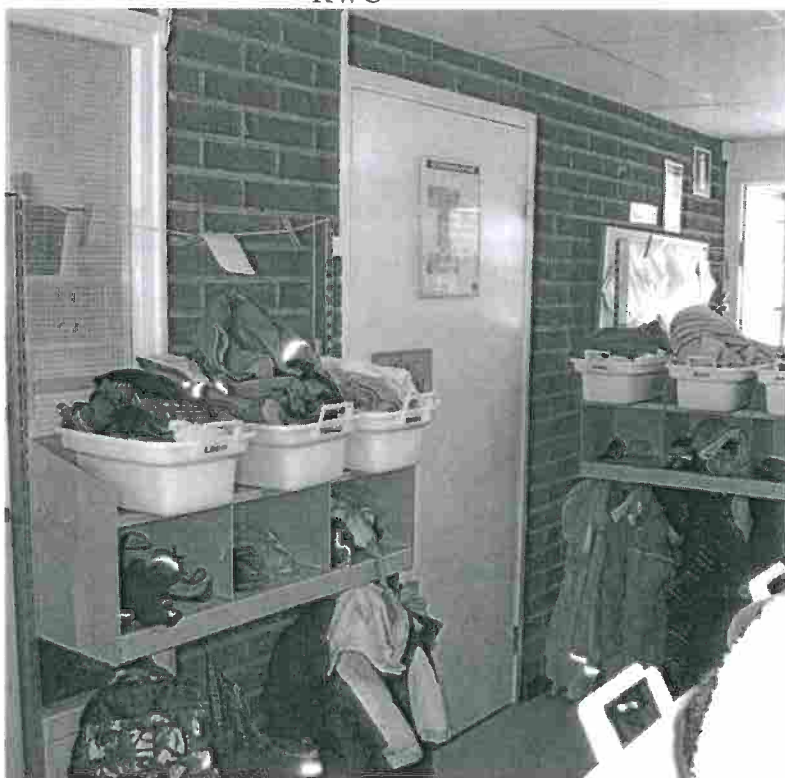

RWC: Finns direkt till höger i entréhallen. Bred dörr och armstöd vid WC-stolen, men inga andra hjälpmedel.

Personalrum: Ligger i en korridor in till höger från entréhallen. Skyltar saknas.

Åtgärdsförslag

Angöring: OK!

Parkering: Parkeringsruta målas på marken och märks upp med skylt.

Gångvägar: OK!

Skyltning / Vägvisning: Skylt med texten Huvudentré monteras.
Ett par skyltar som visar mot personalrum hängs i taket.
Dörrskylt monteras på RWC.

Belysning: Utemiljön kompletteras med 4 st punktbelysningar.

Entréförhållanden: Ramp vid huvudentré justeras.

Ytterdörrar: Dörrautomatik monteras vid huvudentré.

Vår referens
Lotta Eklund och
Stanley Ehlin

Dokumentnamn
Campus Telge
Inventering och åtgärdsförslag
Datum
Södertälje 2010-11-12

Uppdragsnr
10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Öster

Tillgänglighet fastigheter: Inventering och åtgärdsförslag

Campus Telge, Järnagatan 38

Befintliga förhållanden



Huvudentrén sedd från två håll



Angöring: Asfaltsramp leder från handikapplatserna upp till huvudentré, se bilder ovan. Rampen har räcke på en sida i taget. Lutningen är OK.

Parkering: Två p-platser för handikappade finns precis framför huvudentrén. Enda anmärkningen är att skylten sitter lite för lågt.



Gångvägar: OK. Asfalt och plattor, nästan plant.

Skyltning/Vägvisning: Bra vägvisning för bilister och gående fram till skolan. Fasadskylt OK. Huvudentrén saknar dock skyltning. Infotavla finns i entréhall. Invändig skyltning är överlag OK.

Belysning: OK både ut- och invändigt.

Entréförhållanden: Ett brett trappsteg finns framför huvudentrén. Konstrastmarkering saknas.

Ytterdörrar:

Hög tröskel 6 cm, se foto nedan. Där syns även att dörröppnarknapp är tokigt placerad på höger vägg, då dörren öppnas utåt. Knappen bör flyttas ut på stolpe.

Vid besöket var dörröppnaren inomhus trasig!




Expedition:

Mot reception och studentexpedition finns hänvisningsskyltar i tak i entréhallen.

Detta stycke handlar om befintlig RWC. Mått inom parentes anger riktlinjer.

RWC finns (220*220 cm alt 190*265 cm): Ja, 220*220 cm, finns inne i biblioteket på entréplan.

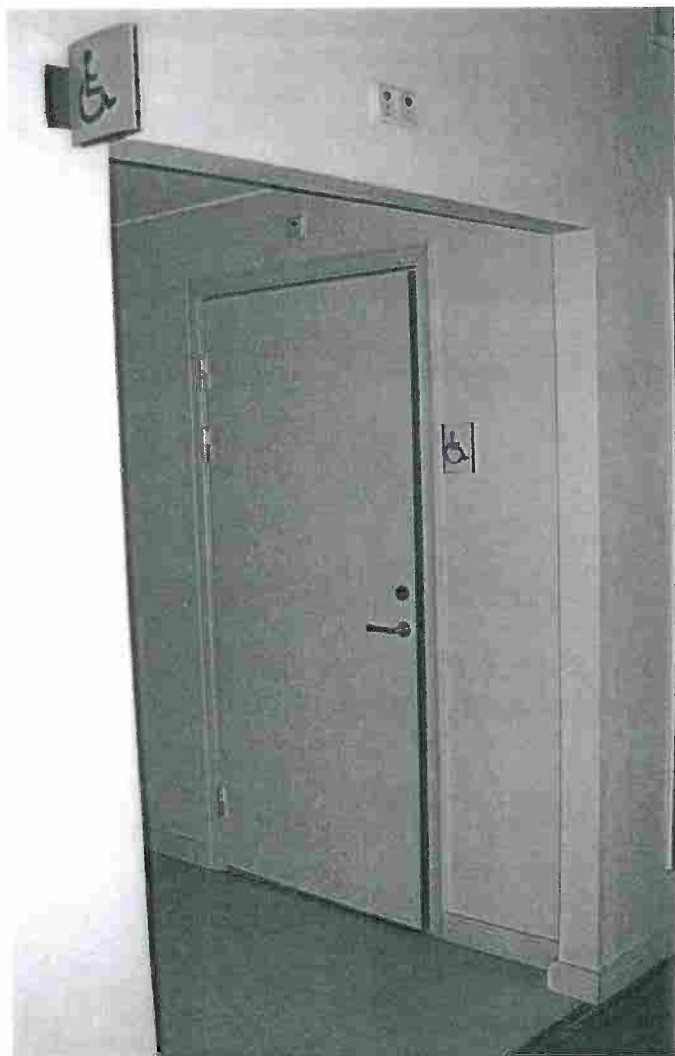

Dörr kontrastmarkerad: Nej

Fri passage minst 84 cm: OK

Trycke: OK

Tröskel (max 10 mm): 2,5 cm

Draghandtag på dörr (max 80 cm ovan golv): OK

Skyltning: OK vid RWC, se foto.
Markering på infotavla i huvudentrén
och skyltning därifrån, saknas dock.

Toalett (h 48 cm): OK

Toalettarmstöd (80 cm ovan golv): OK

Larm vid dörr (sockelhöjd): OK

samt vid armstöd: OK

(max 90 cm ovan golv):

Spegel: 95 cm i u.k.

Tvålhållare: För högt (100 cm)

Handdukshållare: För högt (130 cm) Mugghållare: För högt (140 cm)

Blandare tvättställ (Tvättställ 80 cm ovan golv): Lång blandararm = OK. Tvättställ 85 cm.

Klädkrok 100-120 cm ovan golv + 160 cm ovan golv: För högt (172 cm)

Åtgärdsförslag

- Angöring:** Rampen mot huvudentrén bör förses med räcke även på andra sidan.
- Parkering:** Förläng stolpen där p-skylden sitter.
- Skyltning:** Infotavla kompletteras med att huvudentrén markeras.
Skyltar med text och pil sätts upp som pekar mot hissen och mot RWC.
- Entréförhållanden:** Kontrastmarkera det trappsteg som finns utanför huvudentrén.
- Ytterdörrar:** Tröskelkil monteras vid ytterdörr. Dörröppnare flyttas ut på stolpe en bit ifrån dörren. Kontrollera att dörröppnaren fungerar.

Vår referens
Lotta Eklund och
Stanley Ehlin

Dokumentnamn
Ekenbergskas gymn. Fordonsutb.
Inventering och åtgärdsförslag
Datum
Södertälje 2010-11-11

Uppdragsnr
10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Öster

Tillgänglighet fastigheter: Inventering och åtgärdsförslag

Ekenbergskas gymnasiet Fordonsutbildningen, Morabergsvägen 6

Befintliga förhållanden

Angöring: Plan asfalt

Parkering: Handikapplats saknas

Gångvägar: OK

Skyltning / Vägvisning: Stor skylt med skolans namn sitter på fasad mot gatan. Endast liten pappersskylt vid huvudentré och vid köksentré. Informationstavla saknas i entréhallar. Lärarrummet har en liten skylt. Hänvisningsskylt mot RWC saknas från huvudentrén.

Belysning: OK in- och utvändigt

Entréförhållanden: Huvudentrén har en över 10 cm hög betongplatta, se foto. Entrén till kök och matsal har en ramp och kökspersonalen brukar hjälpa handikappade in den här vägen.

Ytterdörrar: Ingen av entréerna har dörröppnare. Hög dörrtröskel vid huvudentré men ingen tröskel vid köksentrén.

Expedition: Ett lärarrum ligger på höger sida i korridor vid huvudentrén. Det är låst vid besöket och ingen insyn finns till lärarrummet.



Huvudentré med hög kant och hög tröskel. Dålig skyltning.



Ramp till köks- och matsalsentrén

Detta stycke handlar om befintlig RWC. Mått inom parentes anger riktlinjer.

RWC finns (220*220 cm alt 190*265 cm): Ja, utanför matsalen precis innanför köksentrén.

Dörr kontrastmarkerad: Nej

Fri passage minst 84 cm: OK

Trycke: OK

Tröskel (max 10 mm): Ingen tröskel; OK

Draghandtag på dörr (max 80 cm ovan golv): OK, men det sitter diagonalt

Skyltning: OK, med symbol

Toalett (h 48 cm): OK

Toalettarmstöd (80 cm ovan golv): OK

Larm vid dörr (sockelhöjd): OK

samt vid armstöd: OK

max 90 cm ovan golv:

Spegel: 135 cm u.k, 180 ö.k.

Tvålhållare: 100 cm

Handdukshållare: 125 cm

Mugghållare: Saknas

Blandare tvättställ (Tvättställ 80 cm ovan golv): 85 cm högt, blandare med spak; OK

Klädkrok 100-120 cm ovan golv + 160 cm ovan golv: Saknas



Åtgärdsförslag

Parkering: En handikapplats anordnas med skylt och målning av symbol på mark.

Skyltning / Vägvisning: Hänvisningsskylt mot handikappentré = köksentrén monteras på fasaden.
Tydliga skyltar sätts upp vid huvudentré, och vid köksentré / handikappentré.
Informationstavla över skolan sätts upp i de båda entréhallarna.
Sätt upp ett par väggskyltar som hänvisar från handikappentrén till lärarrum/personal, och en tydligare skylt bredvid lärarrummet.

Entréförhållanden: Kontrastmarkera trappans översta steg vid handikappentrén.

Ytterdörrar: Dörröppnare monteras vid handikappentrén.

Vår referens
Kjell Askesten,
Lotta Eklund

Dokumentnamn
Eneskolan / Ådalskolan
Inventering och åtgärdsförslag
Datum
Södertälje 2009-04-16, 2010-02-04
Uppdragsnr
10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Syd

Tillgänglighet fastigheter

Inventering och åtgärdsförslag

Eneskolan / Ådalskolan, Mölnbovägen 25

Befintliga förhållanden


Eneskolan och Ådalskolan ligger intill varandra men har varsin infart från Mölnbovägen.

- Angöring: Asfaltsyta
- Parkering: Varsin parkeringsplats finns. Anpassade P-platser saknas. Långa avstånd till huvudentréer.
- Gångvägar: Asfaltsytor. Sluttning upp från Ådalskolans parkering mot huvudentrén.
- Uteplatser: Det finns både gräsytor, grussytor och lekplatser vid skolorna.
- Skytning / Vägvisning: Saknas skyltar som hänvisar till respektive huvudentré
- Belysning: Finns vid entréer
- Entréförhållanden: Eneskolans huvudentré; Entréplan av betong med infällt skrapgaller, som utgör låg tröskel från markplan. Dubbla dörrpar in och sen är det ett par trappsteg ner till korridor. Trapphiss finns.
- Ådalskolans huvudentré; Entréplan av gallerdurk, tröskel från markplan
- Ytterdörrar: Dörröppnare saknas till båda huvudentréerna.

Huvudentré till Eneskolan



Entrén sommartid...

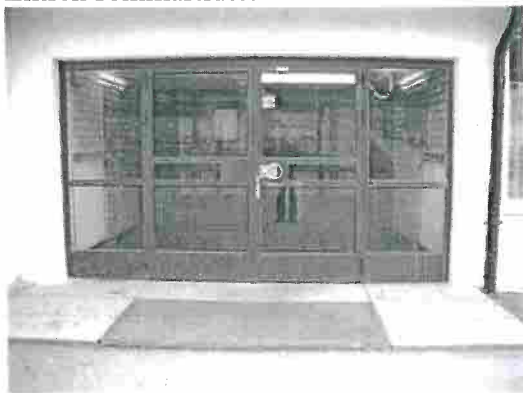

Uteplats / Lekplats mittemellan skolorna



Uteplats / Lekplats vid Ådalsskolan




Uteplats / Lekplats vid Ådalsskolan



Angöring från parkering vid Ådalsskolan



Huvudentré till Ådalsskolan

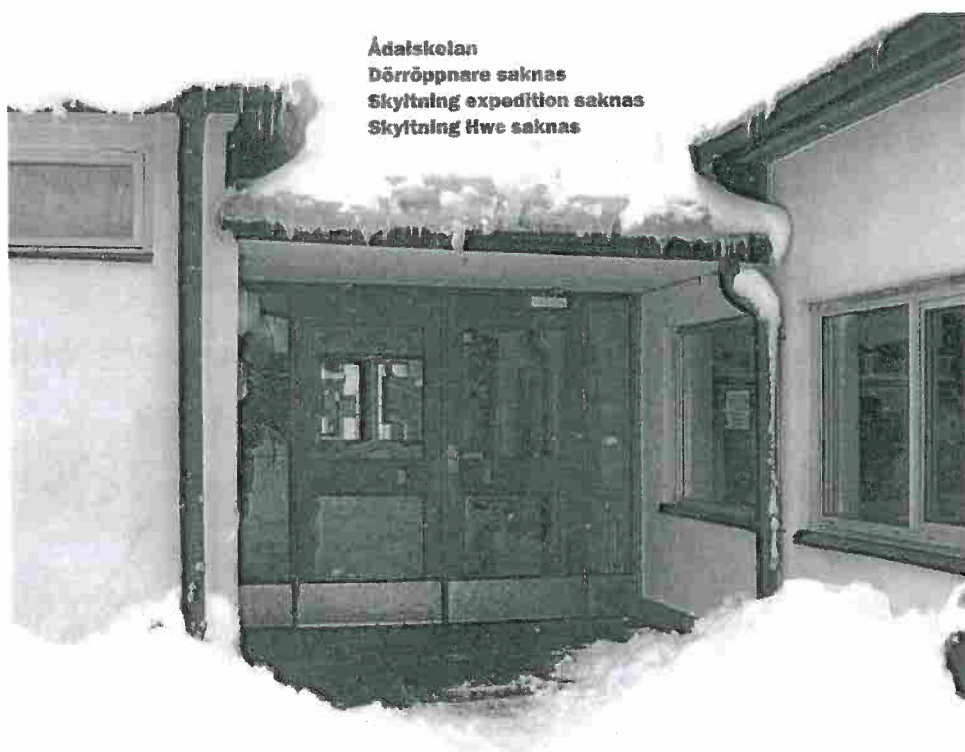

Och sommartid



RWC: Eneskolan: RWC finns vid skolsyster i anslutning till expeditionen. Kort arm på blandare. Skylt saknas.

Ådalsskolan: Nybyggd fin RWC lite till höger när man kommer in genom huvudentrén. Skylt saknas.

Expedition: Eneskolan: På höger sida en bit fram i korridor ligger expeditionen. Skylt saknas.

Ådalsskolan: Expeditionen ligger i korridor direkt till vänster. Skylt saknas.

Åtgärdsförslag

Angöring: OK!

Parkering: Två nya handikapplatser -en på varje parkeringsplats, märks ut på marken och skyltas upp.

(Gångvägar: Justering av ca 60m² markyta)

Uteplatser: OK!

Skyltning / Vägvisning: Skylta upp huvudentrén på vardera skola.

Eneskolan: Skylta fram till expeditionen och montera en ringklocka där. Man bör sätta en skylt på väggen och en i taket. Skylta till RWC på samma sätt. Dörrskylt monteras på RWC.

Ådalsskolan: Sätt skylt på vägg/tak som pekar mot expeditionen resp. mot RWC. Dörrskylt till RWC.

Belysning: Utemiljö kompletteras med 8 st belysningspunkter

Entréförhållanden: Montera en tröskelkil vid båda skolornas huvudentréer.

Ytterdörrar: Dörrautomatik monteras vid de två huvudentréerna.

Vår referens
Lotta Eklund och
Stanley Ehlin

Dokumentnamn
Gamla Flickskolan
Inventering och åtgärdsförslag
Datum
Södertälje 2011-01-19

Uppdragsnr
10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Norr

Tillgänglighet fastigheter: Inventering och åtgärdsförslag

Gamla Flickskolan på Orionkullen, Västra Kanalgatan 2

Befintliga förhållanden

Gamla flickskolans lokaler inhyser idag Södertälje konstnärskrets Kretsen med Galleri och grafikverkstad, och här finns också Orienteatern och Sagateatern.

- Angöring: En brant, smal backe svänger upp på kullen. Det går i princip inte för två bilar att mötas.
På toppen där Flickskolans två byggnader står är det plan asfalt.
- Parkering: Anvisad handikappplats finns inte, men det är gott om parkeringsplatser.
- Skyltning / Vägvisning: Tydlig skyltning saknas nere vid V. Kanalgatan liksom uppe vid Flickskolan. En skylt i svart smide för Galleri kretsen finns på väggen till höger om huvudentrén.
- Belysning: Okej in- och utvändigt (vi var dock där dagtid).
- Entréförhållanden: Vid den lilla huvudentrén till tvåvåningshuset har man nyligen byggt en ramp i trä. Det är dock ingen handikappramp utan fungerar för varutransport.
- Ytterdörrar: En smal gammal dubbeldörr i trä, med glasrutor i övre delen. Tröskel på ca 2 cm.
- Reception: Saknas.
- RWC: Saknas.
- Hiss: Saknas, endast trappa invändigt.

Åtgärdsförslag

Då Orionkullen är av kulturhistoriskt intresse, föreslår vi inga drastiska åtgärder här. Det man kan titta närmare på är:

Angöring: Vägen upp mot Gamla flickskolan bör breddas.

Skyltning / Vägvisning: Informationsskyltar över de olika verksamheterna bör sättas upp nere vid V. Kanalgatan (med hänvisningspil), uppe på parkeringsplan och intill huvudentrén.

Entréförhållanden: Eventuellt montera en ringklocka vid huvudentrén, på fasaden nedanför trappan.

Vår referens

Lotta Eklund och
Stanley Ehlin

Dokumentnamn

Genetaskolan

Nedlagd

Datum

Södertälje 2010-03-15

Uppdragsnr

10130134



Telge Fastigheter – Förvaltningsområde Norr

Tillgänglighet fastigheter: Inventering och åtgärdsförslag

Genetaskolan, Prästgårdsv. 50

Befintliga förhållanden

Det sitter plyfaskivor på alla fönster pga. skadegörelse. Vi får reda på av två personer som snöröjer, att skolan är nedlagd.

Vår referens

Kjell Askestén, Lotta
Eklund

Dokumentnamn

Grodan

Inventering och åtgärdsförslag

Datum

Södertälje 2009-04-16, 2010-02-04

Uppdragsnr

10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Syd

Tillgänglighet fastigheter

Inventering och åtgärdsförslag

Grodan, Mölnbovägen 21

Befintliga förhållanden

- Angöring: Asfaltyta. Plan mark.
- Parkering: Anpassad p-plats saknas.
- Gångvägar: Asfaltsytor
- Uteplatser: Lekplatser finns med både gräs- och grusytor omkring.
Två trädäck finns i anslutning mot huset med trappor och nivåskillnader.
- Skyltning / Vägvisning: Saknas skylt som hänvisar till huvudentré.
- Belysning: Vid entréer
- Entréförhållanden: Huvudentré; Plattor i marknivå
- Ytterdörrar: Automatik saknas. Huvudentréns dörr är för smal.

Parkering



Huvudentré

RWC: RWC finns i korridor till höger, äldre skick, kort blandararm. Skylt finns på dörren.

Expedition: Ligger rakt fram när man kommer in. Skylt saknas.

Åtgärdsförslag

Angöring: OK.

Parkering: Målning av hk-parkeringsruta, skyltning.

Gångvägar: OK!

Skyltning / Vägvisning: Skylt som markerar huvudentrén monteras. Skylt ovanför expeditionens dörr monteras, liksom skylt i taket som visar mot RWC.

Belysning: Utemiljön kompletteras med 4 st punktbelysningar.

Entréförhållanden: Ev. justera liten nivåskillnad mellan mark och skrapgaller vid huvudentrén.

Ytterdörrar: Dörrautomatik monteras vid huvudentré och dörren breddas.

Vår referens

Lotta Eklund och
Stanley Ehlin

Dokumentnamn

Helenelundsskolan
Inventering och åtgärdsförslag

Datum

Södertälje 2010-03-15

Uppdragsnr

10130134



Telge Fastigheter – Förvaltningsområde Norr

Tillgänglighet fastigheter: Inventering och åtgärdsförslag

Helenelundsskolan, Vatt Annas väg 5-7

Befintliga förhållanden

Denna skola ska byggas om! Man bibehåller ett plan men det blir en F-9-skola.

Angöring:	Asfalt
Parkering:	Handikapplats saknas. Ont om p-platser generellt.
Skyltning/Vägvisning:	Lite svårt att hitta hit. Skylt finns uppe vid vägen en bit ifrån.
Belysning:	OK ?
Entréförhållanden:	Plan mark men tröskel vid dörren.
Ytterdörrar:	Vit dörr utan fönsterglas. Dörröppnare saknas.
Expedition:	Tydlig skyltning saknas.
RWC:	En äldre RWC finns direkt till höger vid huvudentrén. Dörrskylt OK. Ska denna byggas RWC om eller flyttas?

Åtgärdsförslag – först efter ombyggnaden ser man vad som eventuellt behöver anpassas, men några kommentarer:

Parkering:	Minst en p-plats för handikappade märks ut med skylt och målning på mark.
Skyltning:	Tydlig fasadskylt monteras. Invändigt sätts info-tavla upp i entréhall, och expedition och RWC får hänvisningsskyltar på vägg/ i tak.
Ytterdörrar:	Dörröppnare bör monteras.

Vår referens
Lotta Eklund och
Stanley Ehlin

Dokumentnamn
Hölöskolan, inkl bibliotek
Inventering och åtgärdsförslag
Datum
Södertälje 2010-02-25

Uppdragsnr
10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Norr

Tillgänglighet fastigheter: Inventering och åtgärdsförslag

Hölöskolan, inkl bibliotek, Eriksbergsvägen 9

Befintliga förhållanden

Angöring: Plattor vid huvudentrén (snötäckt).

Parkering: Ingen uppmärkt handikapplats finns. Vad man kan utläsa av skylten nedan, får handikappade åka backen upp från parkeringsplatsen och parkera utanför huvudentrén.



Gångvägar: Gångvägen på fotot ovan är rundad och kommer upp till skolan från vänster. Närmaste vägen från parkeringen är en minst 200 m lång och ganska brant backe som ej är tänkt för biltrafik.

Skyltning/Vägvisning: Fasadskylt saknas!
På en stolpe där backen från parkeringen börjar, sitter en liten hänvisningsskylt i riktning mot skolan. Huvudentrén har en bra skylt. Utvändig info om att det finns ett bibliotek saknas.

Inne i entréhallen har biblioteket sin skylt, den har dålig kontrast mot bakgrunden. Skylt som visar skolans planlösning saknas.



Belysning: Utvändigt; backen för gående är belyst med små lanternor, medan backen där handikappade får åka upp har lyktstolpar. Det kan tänkas att huvudentrén är dåligt upplyst i mörkret, liksom dörren till handikapphissen. Invändig belysning är OK.

Entréförhållanden: Trappor leder upp till huvudentrén, se foto nedan.

Hiss: Till höger finns en lyftplanshiss som handikappade är hänvisade till, via endast en liten text på hissdörren. Halvautomatisk dörr, egen kraft behövs för att öppna den ordentligt. P.g.a. glapp i dörren går hissen inte igång vid besökstillfället.



Ytterdörrar:	Dörröppnare saknas vid huvudentré och till hiss.
Expedition:	Det finns ingen skylt men förmodligen ligger expeditionen in till vänster från entréhallen.
Bibliotek:	Från entréhallen leder en trappa ner i biblioteket. Stegen är kontrastmarkerade. Dörr med dörröppnare finns mellan biblioteket och handikapphissen. Biblioteksdiskens är lite dold och dåligt skyltad.

Detta stycke handlar om befintlig RWC. Mått inom parentes anger riktlinjer.

RWC finns (220*220 cm alt 190*265 cm): Ja. Den närmaste ligger utanför matsalen. Skylt saknas och den hålls låst.

Dörr kontrastmarkerad: Nej

Fri passage minst 84 cm: Ja

Larm finns.

Åtgärdsförslag

Angöring:	OK
Parkering:	Minst en p-plats för handikappade skyltas upp och markeras på marken, strax utanför huvudentrén. Tydlig hänvisningsskylt till handikapplats sätts på lämplig befintlig stolpe nere vid parkeringen.
Gångvägar:	OK
Skyltning:	Skylt med skolans namn monteras på fasaden. Biblioteket skyltas på huvudentrédörr. Pils skylt som hänvisar till handikapphiss sätts på fasaden till höger om hissen. Invändigt: Texten "Bibliotek" i entréhallen bör målas om i ljusare färg. Disken i biblioteket får en tydlig skylt. Skyltar som hänvisar till Expedition och RWC sätts upp. Dörrskyltar monteras på RWC.
Belysning:	Eventuell kan huvudentrén få kompletterande belysning i skärmtaket. Fasadlampa bör monteras vid handikapphissen.
Entréförhållanden:	Dörröppnare monteras vid handikapphissen.
Ytterdörrar:	OK

Vår referens

Kjell Askesten,
Lotta E. och Stanley E.

Dokumentnamn

Kringlaskolan

Inventering och åtgärdsförslag

Datum

Södertälje 2009-03-18, 2010-03-04

Uppdragsnr

10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Syd

Tillgänglighet fastigheter

Inventering och åtgärdsförslag

Kringlaskolan, Västergatan 18

Skolan ska troligen rivas.


Befintliga förhållanden

Angöring:	Asfaltsyta
Parkering:	Anpassad P-plats saknas.
Gångvägar:	Asfaltyta
Uteplatser:	Gräs- och plattytor
Skyltning / Vägvisning:	Saknas skyltar som hänvisar till huvudentré, expedition och RWC. Infotavla saknas i entréhall.
Belysning:	Vid entréer
Entréförhållanden:	Huvudentré; Asfaltyta, entréplan och ramp av trä. Entré 2 – 9; Asfaltsytor, trappor Entré 10; Platt- samt gräsyta, entréplan och ramp av trä. Entré 11; Grusyta, entréplan och ramp av trä. Entré 12; Kök, asfaltsyta, ramp av aluminium.
Ytterdörrar:	Entré 1 – 12; Automatik saknas
Expedition:	Ligger längst ner i vänstra flygeln.
RWC:	Skolan har två RWC, i gammalt och slitet skick. Skyltar saknas på dörrarna och i princip det enda som är rätt är dörrbredden.

Huvudentré



RWC

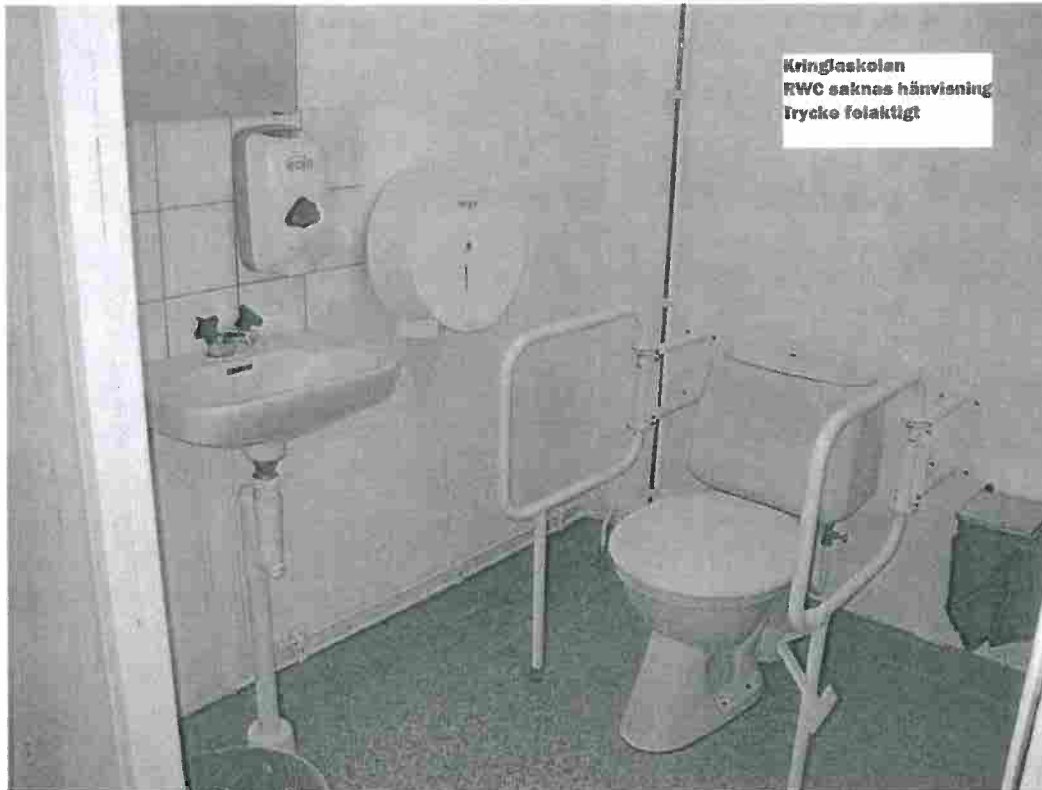**Åtgärdsförslag**

Angöring: OK!

Parkering: Handikapplats målas på marken och skylt sätts upp.

Gångvägar: OK!

Uteplatser: (Justering av 25m² markyta)

Skyltning / Vägvisning: Skylt monteras med text Huvudentré. Hänvisningsskyltar mot expedition och RWC sätts upp, samt dörrskyltar till RWC.

Belysning: (Utemiljön kompletteras med 6 st punktbelysningar)

Entréförhållanden: Rampen vid huvudentrén justeras.

Ytterdörrar: Dörröppnare monteras vid huvudentrén.

Vår referens
Lotta Eklund och
Stanley Ehlin

Dokumentnamn
Majtorpskolan
Inventering och åtgärdsförslag
Datum
Södertälje 2010-11-09

Uppdragsnr
10130134



Telge Fastigheter – Förvaltningsområde Öster


Tillgänglighet fastigheter: Inventering och åtgärdsförslag

Majtorpskolan, Högländsvägen

Befintliga förhållanden

Vi har tittat på personalhuset som ligger till höger ovanför backen och på huset med matsal och allsal till vänster ovanför backen.

Angöring: Asfalt. Brant backe upp från parkering till skola, endast för fordon med tillstånd. Det sitter en bom ovanför backen.

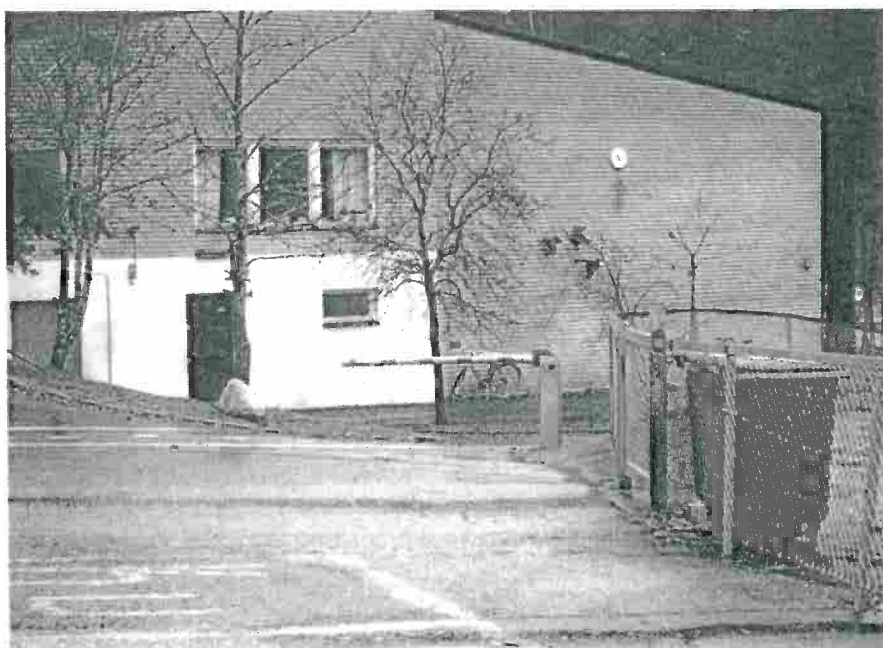

Parkering: Anvisad handikapplats saknas.

Gångvägar, skolgård: Mest asfaltsytor, backigt och kuperat.


Skytning / Vägvisning: Endast en vägvisningsskylt vid infart mot förskola och skola. Fasadskylt med skolans namn saknas. Utvändig skylt som hänvisar till personalhus/expedition saknas, skylt saknas utanför expeditionsrum liksom hänvisningsskylt ut- och invändigt till allsalen. I övrigt har man satt upp handgjorda skyltar vid byggnaderna.

Belysning: OK in- och utvändigt.

Entréförhållanden: Personalhus: 9 cm hög tröskel i betong.
Matsal och allsal: Ramp i trä finns men den saknar halkskydd och kontrastmarkering. Trappsteg i betong framför huset saknar kontrastmarkering. Trösklar i vindfång.



Entré till personalhus

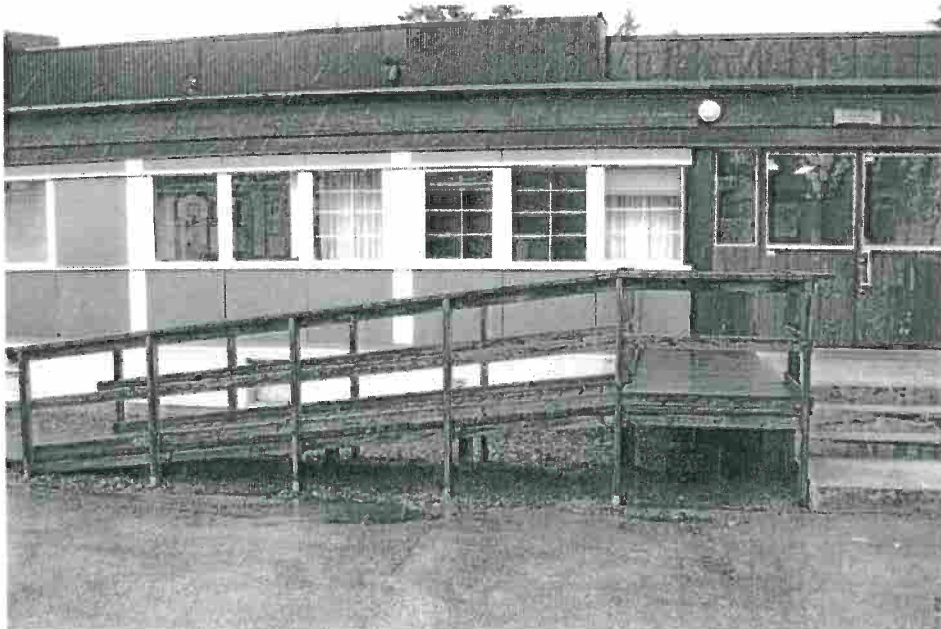

Ramp och trappa till matsal/allsal

Ytterdörrar: Personalhus: Dörröppnare saknas. Glasruta i dörr från 1 m och upp.
Matsal och allsal: Dörröppnare saknas. Även här glas i övre delen av dörrarna.

Expedition: Ligger på vänster sida i personalbyggnaden.



Allsalen saknar skylt

Detta stycke handlar om befintlig RWC. Mått inom parentes anger riktlinjer.

RWC finns (220*220 cm alt 190*265 cm): Ja i personalhuset, rakt fram när man kommer in. Fräsch, men är endast 170*180 cm och fungerar delvis som papperslager.

Dörr kontrastmarkerad: OK, gul dörr mot vit vägg. Fri passage minst 84 cm: OK

Trycke: OK

Tröskel (max 10 mm): OK

Draghandtag på dörr (max 80 cm ovan golv): OK

Skytning: Skylt med text och symbol sitter uppe i dörrens högra hörn.

Toalett (h 48 cm): OK

Toalettarmstöd (80 cm ovan golv): Saknas

Larm vid dörr (sockelhöjd): Ja samt vid armstöd: Finns bredvid toalett

Max 90 cm ovan golv:

Spegel: Sitter på 1 m u.k, 1,9 m ö.k. Tvålhållare: Sitter på 1 m

Handdukshållare: 1,25 m

Mugghållare: Saknas

Blandare tvättställ (Tvättställ 80 cm ovan golv): OK

Klädkrok 100-120 cm ovan golv + 160 cm ovan golv: Finns på 160 cm



Åtgärdsförslag

- Parkering:** En parkeringsplats för handikappade märks ut med skylt och målad symbol på marken, på lämplig plats ovanför backe och bom.
- Obs! Komplettera skylt nedanför backen med info om hur man kommer in genom bommen/tel.nr till ansvarig person.
- Skyltning / Vägvisning:** Man bör sätta upp ytterligare en hänvisningsskylt mot skolan, på stolpe vid vägen där den svänger höger (när man har passerat förskolan).
- Skolans namn skyltas tydligt på fasaden!
- Skylt sätts upp på personalhusets fasad, med text t.ex. "Expedition".
Skylt "Allsal" bör monteras under skylt "Matsal" på matsalshuset.
Skylta även entrédörrar till personalhus och matsal/allsal. Skyld "Allsal" monteras bredvid eller ovanför allsalens dörr.
- Entréförhållanden:** Tröskelramp byggs vid personalhusets entré och tröskelkilar monteras i vindfånget till allsal/matsal.
Utför halkskydd och kontrastmarkering på rampen upp till matsal/allsal samt kontrastmarkera trappan.
- Ytterdörrar:** Dörröppnare bör monteras till personalhus, alternativt ringklocka placerad på fasad nedanför betongplattan.
Dörröppnare bör monteras till matsal/allsal, alternativt ringklocka intill dörrarna.
- RWC:** Saknas på entréplan till matsal och allsal. Det bör finnas en RWC här!

Vår referens

Kjell Askestén, Stanley
Ehlin och Lotta Eklund

Dokumentnamn

Marieberg skola
Inventering och åtgärdsförslag

Datum

Södertälje 2009-03-18, 2010-03-22

Uppdragsnr

10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Syd

Tillgänglighet fastigheter

Inventering och åtgärdsförslag

Södertälje friskola (f d Marieberg skola?), Nyköpingsvägen 54

Befintliga förhållanden

Skolan består av en barack för årskurs F-3, och två gamla byggnader för mellan- och högstadiet. Generellt är det väldigt slitet in- och utvändigt.

Angöring Asfaltsyta.

Parkering: Asfaltsyta.
Anpassad P-plats saknas.

Gångvägar: Asfaltsyta samt grusyta

Uteplatser: Asfalt- och grusytor

Skyltning / Vägvisning: Det saknas skyltar som hänvisar till entréer.

Belysning: Vid ytterdörrar, ej vid ramper

Entréförhållanden: Entré 1; Asfaltsyta
 Entréplan och ramp av betong.
 Entré 2; Asfaltsyta
 Entréplan av plattytta, ramp av stål. Tröskel > 10 mm.
 Entré 3; Grusyta
 Entréplan och ramper av betong och trä.
 Entré 4; Grusyta
 Entréplan och ramper av betong och trä.
 Entré 5; Grusyta
 Entréplan och ramper av betong och trä.

Ytterdörrar: Automatik saknas överallt

Hiss: Finns i gula huset, entré 1. Dörröppnare och infoskylt i hissen saknas.
Dörröppningen är 90 cm.

Entré 1 = åk 4-6

Gula huset



Ramp entré 1



Entré 2 = åk 7-9


Vita huset



Entré 2



Entré 3 = åk F-3

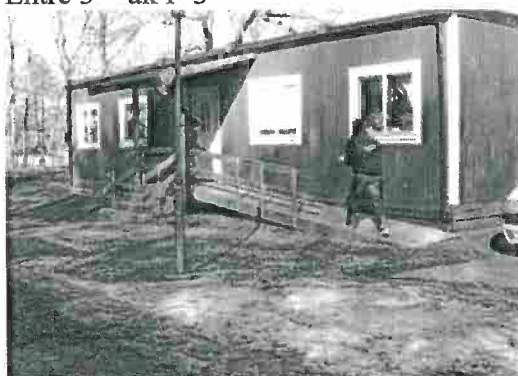

Entré 4 = åk F-3



Expedition åk 4-6: Entré 1: Expeditionen ligger en trappa upp, direkt till höger. Skylt på glasfönster, se foto. För att uppfylla tillgänglighetskravet skall skylten sitta ovanför eller bredvid dörren. Dörren krockar med hissdörr. Dörröppnare och ringklocka saknas. Tröskel finns.

Expedition på plan 1, entré 1.



Expedition åk 7-9: Entré 2: Expeditionen ligger en trappa upp, och ner till höger. Det saknas skyltar, dörröppnare och ringklocka.

Lyftplan vid entré 2.



- Rwc åk 4-6: Finns till vänster på plan 1. Hålls låst. Felaktigt låsvred. Dörren ej kontrastmarkerad. Larm finns vid sockelhöjd samt vid armstöd. Det finns bara ett armstöd vid WC. Spegel och handdukshållare sitter för högt.
- Rwc åk 7-9: Finns vid expeditionen. Samma standard som ovan.

Åtgärdsförslag

Angöring: OK.

Parkering: Markera en handikapp P-plats med målning på marken och skylt. På befintlig parkering eller närmare om möjligt.

Gångvägar: Grusyta asfalteras eventuellt.

Uteplatser: OK

Skyltning / Vägvisning:

Skyltar med texten huvudentré följt av årskurs, monteras ovanför entré 1, 2 och 3.
Infotavla över skolan sätts upp i entréhallarna.

Entré 1: Pilskylt mot expedition sätts upp i entréhallen/trappan. Skylt med texten Expedition sätts upp ovanför glasdörrarna. Ringklocka installeras. Skyltning fram till Rwc.

Entré 2: Pilskylt mot expedition sätts upp i entréhallen/trappan. Skyltning i tak på plan 1 mot expedition och Rwc. Ringklocka installeras. Skylt med texten Expedition sätts upp ovanför denna.

Belysning: Utemiljön kompletteras med 6 st punktbelysningar.

Entréförhållanden: Entré 1; bef. ramp, trappa och entré plan rives och ersättes med ny trappa, entréplan och ramp
Entré 2 kompletteras med entréplan
Entré 3 och 4 åtgärdas ej.

Ytterdörrar: Dörrautomatik monteras på entré 1 och 2.

Befintliga ytterdörrar bytes ej, förutsättes att dessa har karmyttermått 90 cm.

Dokumentnamn

Mölnboskolan, inkl Mölnbo förskola
och skolbibliotek
Inventering och åtgärdsförslag



Vår referens

Lotta Eklund,
Stanley Ehlin

Datum

Södertälje 2010-02-10

Uppdragsnr

10130134

Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Öster

Tillgänglighet fastigheter

Inventering och åtgärdsförslag

Mölnboskolan och Mölnbo förskola, Skolvägen 11-13

Befintliga förhållanden

OMBYGGNAD skall ske av hela skolan och förskolan !! Vi får en dispositionsplan av bibliotekarien på skolan. Vi har ändå dokumenterat några saker:

Parkering: Anpassad P-plats saknas. Parkering sker på ca sex markerade platser längs med den breda Skolvägen och på en parkeringsplats.

Det är mycket snö så vi ser inte något av utemiljön på gården, mer än att det är verkar vara plant.

Skyltning / Vägvisning: Saknas skylt som hänvisar till huvudentré, men den går inte att missa.

Ytterdörrar: Automatik saknas

RWC: Det finns en gammal RWC direkt till vänster i entréhallen, och en vid matsalen.

Åtgärdsförslag

Man får bevaka att tillgängligheten tillgodoses i och med ombyggnationen.

Parkering: Parkeringsruta målas på backen och märks upp med skylt.

Skyltning / Vägvisning: Huvudentré skyltas, samt skyltar som visar vägen till expedition och RWC monteras.

Entréförhållanden: Bygg ramp vid behov, undvik trösklar.

Ytterdörrar: Dörrautomatik monteras vid huvudentré.

RWC: Ny RWC byggs i anslutning till entréhall.

Vår referens

Kjell Askestén, Lotta
Eklund o Stanley Ehlin

Dokumentnamn

Pershagenskolan

Inventering och åtgärdsförslag

Datum

Södertälje 2009-04-07, 2010-03-04

Uppdragsnr

10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Syd

Tillgänglighet fastigheter

Inventering och åtgärdsförslag

Pershagenskolan, Bränningestrandsvägen 2 - 4


Befintliga förhållanden

- Angöring: Asfaltsyta
- Parkering: Handikapplats finns, linjemålning saknas. Närmaste entré är till matsalen, det är långt till huvudentrén.
- Gångvägar: Asfaltsytor.
Tillfart till entré till fritidsgård har för stor lutning
Övriga gångvägar har delvis för stora lutningar
- Uteplatser: Lekplats A, grusyta. Tillfart ojämn och för stor lutning.
Uteplats B, tillfart för stor lutning
- Skyltning / Vägvisning: Saknas skylt som hänvisar till huvudentré. Infotavla i entréhall saknas.
- Belysning: Vid entréer. Delvis vid gångvägar.
- Entréförhållanden: Huvudentrén har en ramp av asfalt, brant lutning.
Entré matsal; Ramp och entréplan av gallerdurk, för brant lutning.
Entré fritidsgård; Asfalt, i nivå med markplan.
- Ytterdörrar: Automatik saknas.
- Expedition: Ligger en trappa upp. Lyftplanshiss finns, som hålls låst. Skyltar saknas.

Huvudentré



Vy från parkering mot huvudentré, vintertid

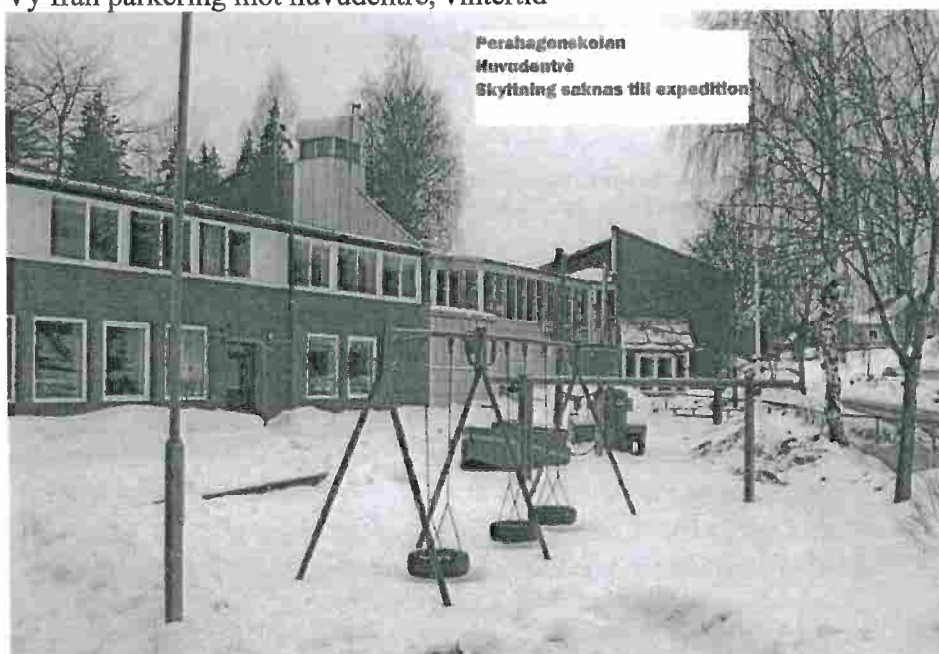

Lekplats A



Entré till matsal





Uteplats B vid entré till fritidsgård



Detta stycke handlar om befintlig RWC. Mått inom parentes anger riktlinjer.

RWC finns (220*220 cm alt 190*265 cm): Den RWC vi hittar ligger direkt till vänster innanför entré till matsalen, långt ifrån huvudentrén. Vägvisning saknas.

Dörr kontrastmarkerad: Nej

Fri passage minst 84 cm: OK

Trycke: Fel sort.

Tröskel (max 10 mm): Ingen tröskel.

Draghandtag på dörr (max 80 cm ovan golv): Nej

Skyltning: Dörrskylt saknas.

Toalett (h 48 cm): OK

Toalettarmstöd (80 cm ovan golv):

Larm vid dörr (sockelhöjd): OK

samt vid armstöd: OK

(max 90 cm ovan golv):

Spegel: OK

Tvålhållare:

Handdukshållare:

Mugghållare:

Blandare tvättställ (Tvättställ 80 cm ovan golv):

Klädkrok 100-120 cm ovan golv + 160 cm ovan golv:

Åtgärdsförslag

Angöring: OK!

Parkering: Målning av parkeringsruta på befintlig skyltad plats.

Gångvägar: Justering av ca 35m² markyta

Uteplatser: Utspetsning av fall på asfaltsytor.

Skyltning / Vägvisning: Hänvisningsskyltar monteras; fasadskylt som pekar mot huvudentré, en skylt "Huvudentré", väggskylt på entréplan och en trappa upp som pekar mot expedition, skylt "Expedition", skyltar som pekar mot RWC och dörrskylt till denna.

(Belysning: Utemiljön kompletteras med 8 st punktbelysningar.)

Entréförhållanden: Justera lutning vid huvudentrén.

Ytterdörrar: Dörröppnare monteras vid huvudentrén.

Vår referens
Stanley Ehlin

Dokumentnamn
Ronnaskolan
Inventering och åtgärdsförslag
Datum
Södertälje 2010-03-10

Uppdragsnr
10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Norr

Tillgänglighet fastigheter: Inventering och åtgärdsförslag

Ronnaskolan, Robert Anbergs väg 1-3

Befintliga förhållanden

Angöring: Trappor upp mot huvudentré. Översta och nedersta stegen är inte kontrastmålade.

Parkering: Två handikapp p-platser finns ca 100 m från huvudentré.


Handikapparkering



Skyltning: Saknas både på fasad och i entréhall!

Belysning: OK in- och utvändigt


Entréförhållanden: Huvudentré från Robert Anbergs väg saknar handikappramp

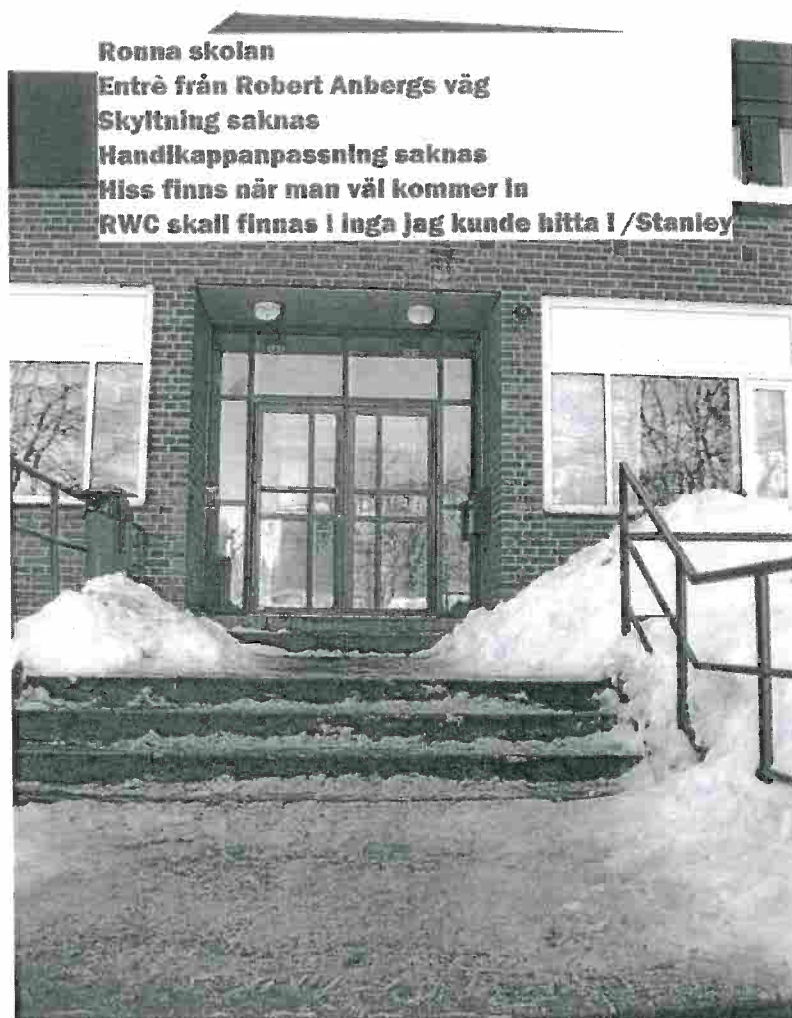

Ytterdörrar: Saknar dörrautomatik, dörren är tung. Ingen kontrast mot glas/fasad.

Expedition: Skyltning saknas

RWC: Finns enligt uppgift från expedition, ingen hade tid att visa mig (SE).
Hittade ej någon RWC, då skyltning saknas.

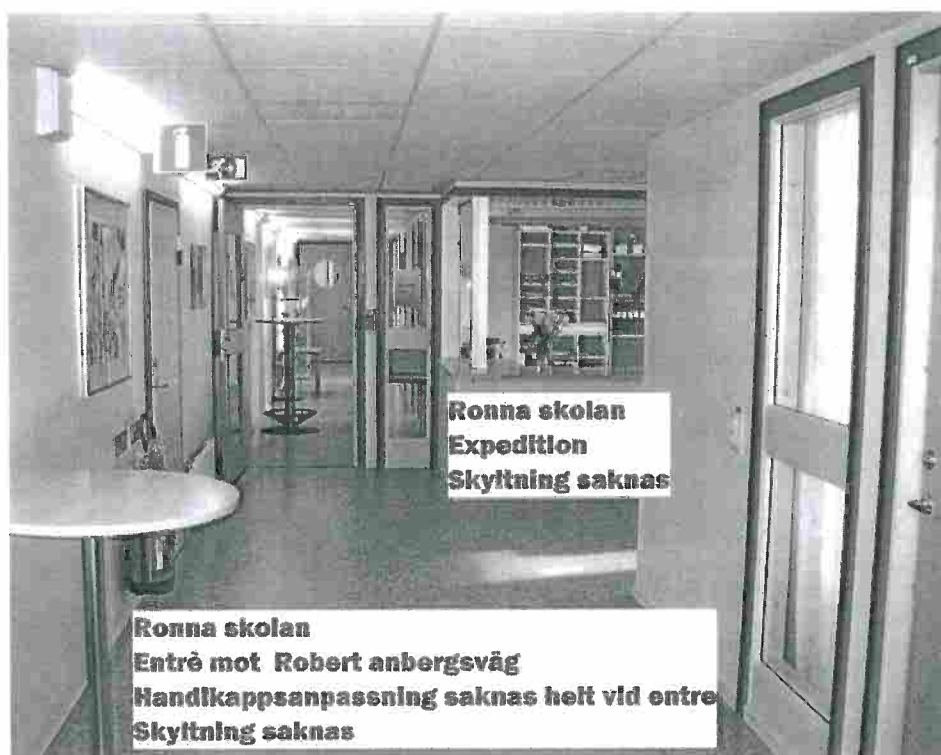

Här är i alla fall kontrastmålningen bra kring dörrar.

Åtgärdsförslag

- Angöring:** Ramp måste anordnas vid huvudentré. Trappans översta och nedersta steg kontrastmålas. Detta gäller samtliga trappor inom skolan.
- Parkering:** En handikapplats iordningställs nära huvudentré, med skylt och målad symbol på mark.
- Skytning:** Skolans namn bör skyltas på åtminstone den fasad som vetter mot bilvägen.
Huvudentrén skyltas upp.
Ett invändigt skyltprogram upprättas, med informationstavlor, hänvisningsskyltar mot expedition, bibliotek, matsal, klassrum, RWC etc., och tydliga skyltar ovanför/bredvid dessa rum.
- Entréförhållanden:** Handikappanpassning iordningställs
- Ytterdörrar:** Bör försees med dörröppnare. Åtminstone ringklocka eller skylt med tel.nr till expedition/vaktnästare.

Vår referens

Lotta Eklund o Stanley
Ehlin

Dokumentnamn

Rosenborgskolan
Inventering och åtgärdsförslag

Datum

Södertälje 2010-03-22

Uppdragsnr

10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Öster

Tillgänglighet fastigheter

Inventering och åtgärdsförslag

Rosenborgskolan, Erik Dahlbergs väg 9

Befintliga förhållanden


Skola för årskurs 4-9. B-huset är inte alls handikappanpassat enligt vaktmästaren.

Angöring:	Asfaltsyta
Parkering:	Handikapplats saknas
Gångvägar:	OK. Svag lutning upp från parkering mot närmaste entré (ligger på gaveln).
Skyltning / Vägvisning:	På fasad mot gatan står "Folkskola", i övrigt saknas yttre skyltning. En info-TV sitter uppe på väggen till höger om expeditionen, se foto.
Belysning:	Dålig belysning i och utanför entré på gaveln. I övrigt OK.
Entréförhållanden:	Huvudentrén ligger på långsida mot gatan, trappa leder upp till korridor. Här saknas hiss, men hiss finns vid gavelentré.
Ytterdörrar:	Automatik saknas överallt. Tröskel och tung dörr på gavelentré.
Expedition:	Ligger i korridor en halvtrappa upp från gavelentrén sett. Har endast en liten dörrskylt.
Hiss:	Hiss finns från gavelentré till korridor där expeditionen ligger. Hissen hålls låst. Automatiska dörrar, dörröppning 90 cm.
RWC:	Ligger i korridor en halvtrappa upp från gavelentrén sett. Har endast en liten dörrskylt. Hålls låst.

Expeditionen ligger nere till vänster och RWC till höger, sett från huvudentrén.



Från huvudentrén leder en trappa upp till denna dörr mot korridoren.

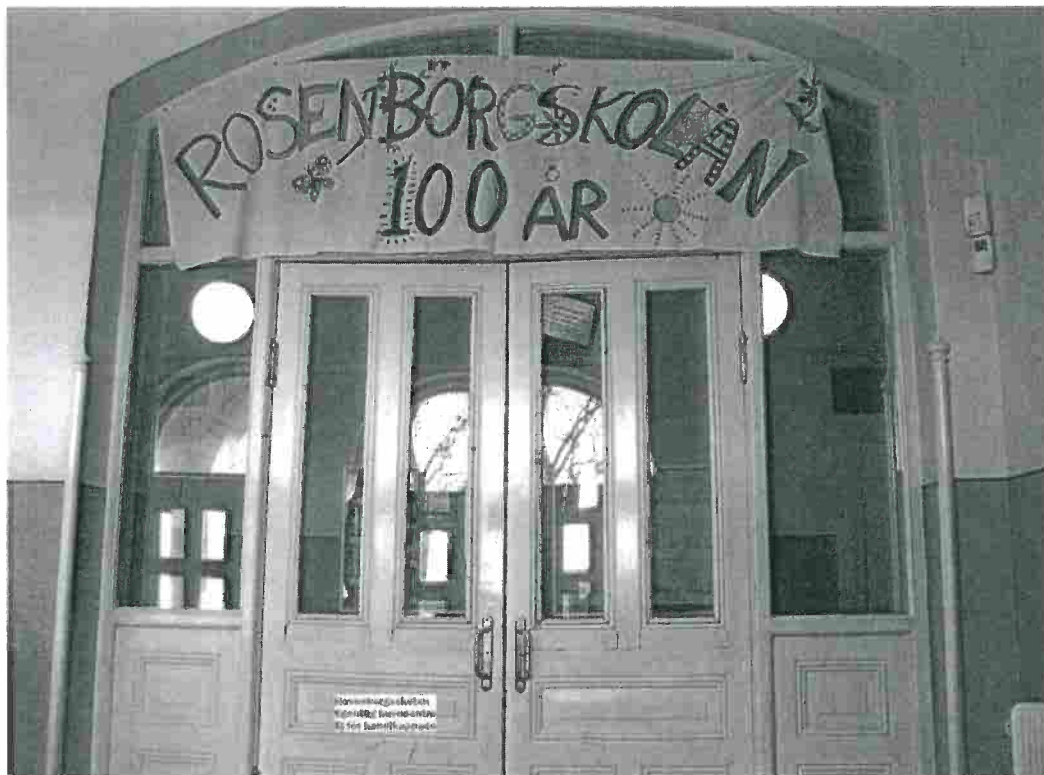

Åtgärdsförslag

Angöring: OK

Parkering: minst en handikapplats märks upp med målning på asfalt och skylt.

Skyltning / Vägvisning: Hänvisningsskyltar monteras; fasadskylt som pekar mot gavelentré och anger att det är en handikappingång, en skylt ovanför gavelentrén (text?) väggskyltar på entréplan och i korridoren en halvtrappa upp som pekar mot expedition och mot RWC.

Belysning: Gavelentrén kompletteras med flera ljuskällor in- och utvändigt.

Entréförhållanden: Tröskelramp sätts på gavelentré.

Ytterdörrar: Dörröppnare monteras åtminstone på gavelentrén.

Vår referens

Kjell Askestén, Lotta
Eklund och Stanley
Ehlin

Dokumentnamn

Soldalaskolan F, 1-6
Inventering och åtgärdsförslag

Datum

Södertälje 2009-03-18, 2010-03-03

Uppdragsnr

10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Syd

Tillgänglighet fastigheter

Inventering och åtgärdsförslag


Soldalaskolan, Högmovägen 2

Befintliga förhållanden


Skolan består av förskoleklasser och årskurs 1-6.

Angöring:	Asfaltsyta
Parkering:	Två handikapplatser finns skyltade nära skolans infart, som ligger långt ifrån huvudentrén. Dessutom står två sopcontainrar där permanent, se foto.
Gångvägar:	Asfaltsyta
Uteplatser:	Det finns två lektyor -naturmark, gångväg dit har brant lutning
Skyltning / Vägvisning:	Skylt vid handikapplatser finns. Saknas skyltar som hänvisar till huvudentré och skylt ovanför huvudentré.
Belysning:	OK vid parkeringsplats och entréer.
Entréförhållanden:	Huvudentré: Asfalt- och plattyta, med infällda skrapgaller, i nivå med markyta. Bra kontrastfärger in- och utvändigt. Entré närmast parkeringsplats: Betongramp leder upp till entrén. Rampen är endast 70 cm bred och det är ej enligt norm.
Ytterdörrar:	Huvudentré och entré närmast handikapparkering (se bild nedan) har dörrautomatik.
Expedition:	Expedition/kontor med disk ligger rakt fram i entréhallen.
RWC:	Det finns totalt fyra RWC på skolan, alla är nya och fina. Standarden uppfyller kraven. Saknas hänvisningsskyltar och dörrskyltar.

Handikapplatser, långt ifrån huvudentré

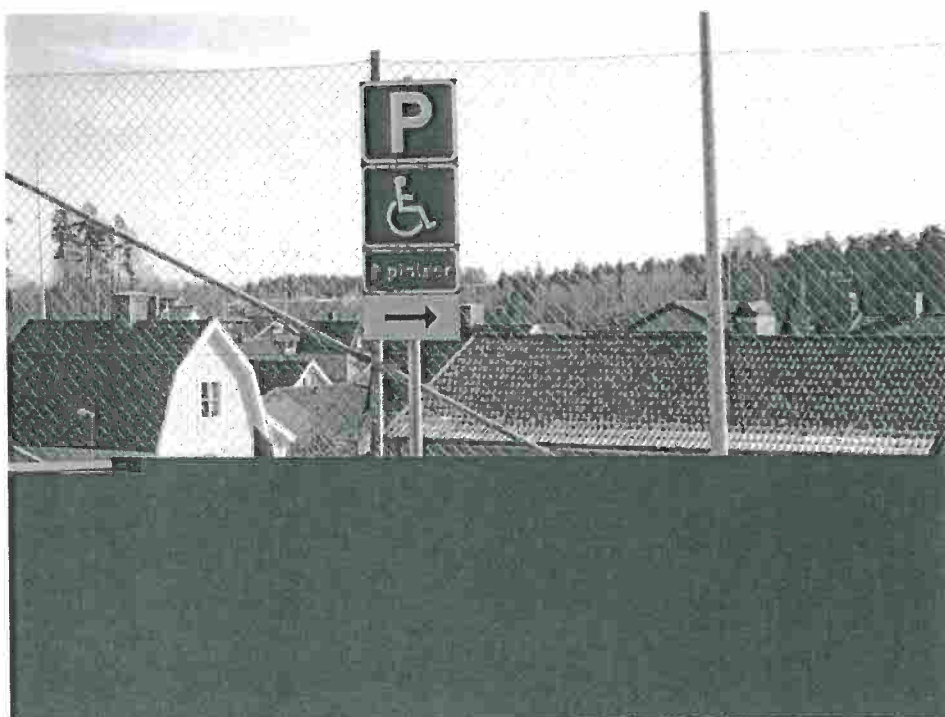


Översnöad ramp (detta är dock ej huvudentrén)

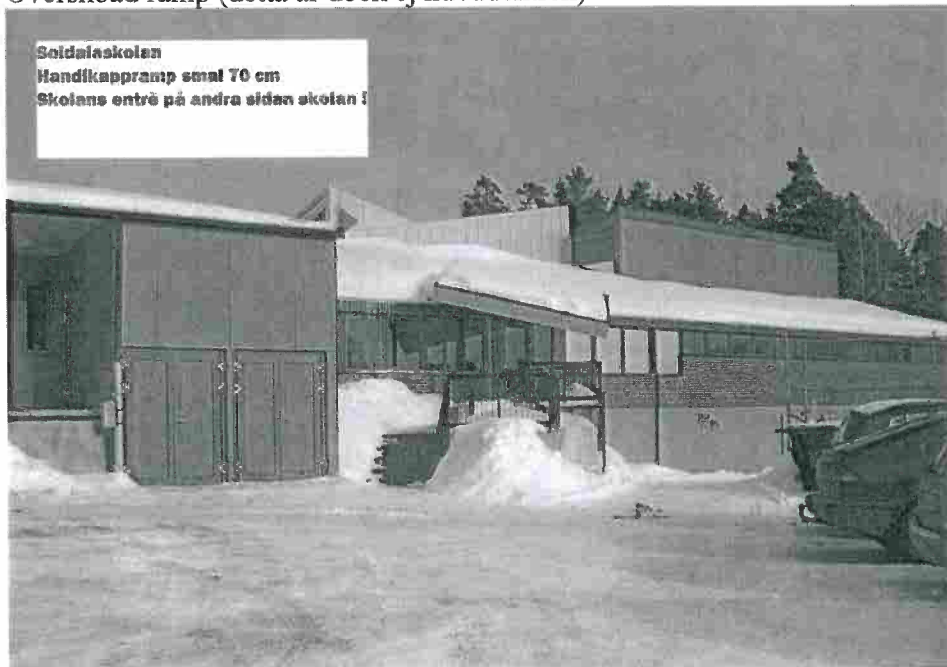

Huvudentré



RWC närmast huvudentré. Skyltar saknas.

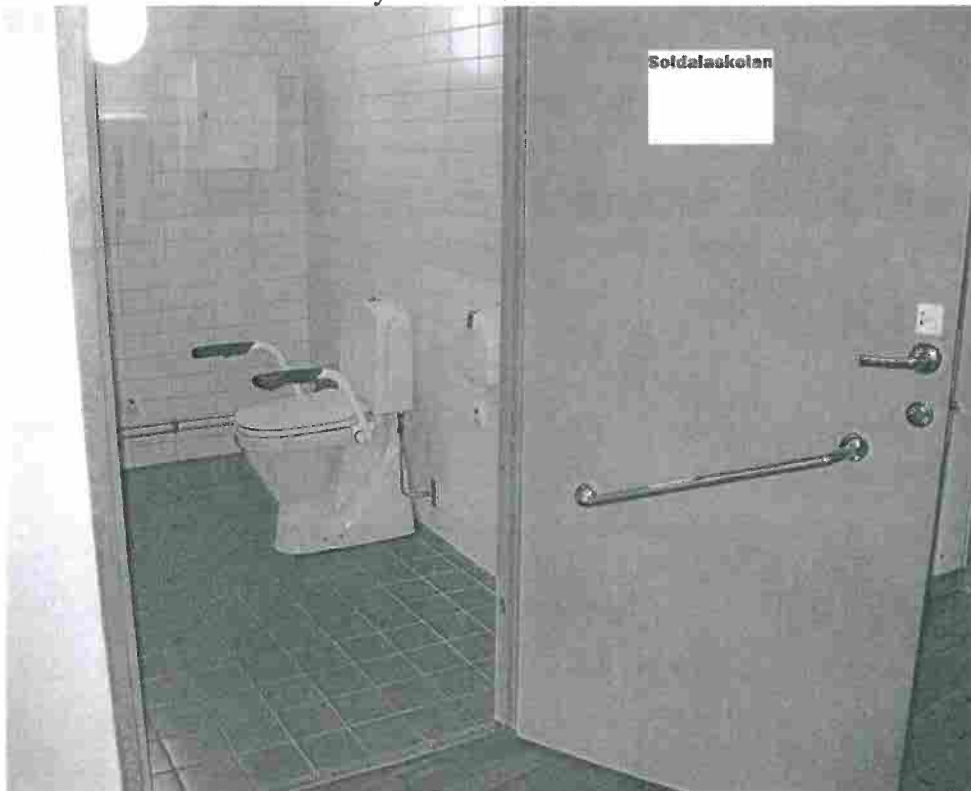

Åtgärdsförslag

Angöring: OK

Parkering: Anordna minst en handikapplats i nära anslutning till huvudentré. Skyltas och ruta målas på marken.

Gångvägar: OK

Skyltning / Vägvisning: Skylt med hänvisning mot huvudentré monteras på fasaden eller på lyktstolpe. Skylt med texten huvudentré sätts på skärmtaket alternativt på väggen bredvid entrédörrar.

Hänvisningsskylt mot RWC sätts i entréhall. Dörrskyltar sätts upp på alla RWC.

(Belysning: Komplettering av stolpbelysning vid lekplatser)

Entréförhållanden: Huvudentré OK

Ytterdörrar: OK

Vår referens

Kjell Askesten och
Stanley Ehlin

Dokumentnamn

Stålhamraskolan
Inventering och åtgärdsförslag

Datum

Södertälje 2009-04-07, 2010-02-03

Uppdragsnr

10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Syd

Tillgänglighet fastigheter

Inventering och åtgärdsförslag

Stålhamraskolan, Skogvaktarvägen 30

Befintliga förhållanden

Angöring:	Asfaltsyta
Parkering:	Anpassad P-plats saknas.
Gångvägar:	Asfaltstor. Tillfart till entré 17 för stor lutning Trappa till lekplats A
Uteplatser:	Lekplatser, grus- och asfaltsytor.
Skyltning / Vägvisning:	Saknas skylt som hänvisar till huvudentré
Belysning:	Vid entréer Delvis vid uteplatser / lekplatser
Entréförhållanden:	Skolan har 22 entréer. Huvudentrén har en betongramp.
Ytterdörrar:	Automatik saknas
Expedition:	Expeditionen ligger i korridor till höger från entréhall. Dörröppnare och ringklocka saknas.
Rwc:	Finns till vänster i entréhallen utanför matsalen.

Huvudentré





Åtgärdsförslag

Angöring: OK!

Parkering: Markera en handikapp P-plats med målning på marken och skylt.

Gångvägar: Justering av 30m² markyta.

Uteplatser: OK!

Skyltning / Vägvisning: Skylt med texten huvudentré monteras. Skyltar som pekar mot expedition sätts upp i entréhallen. Dörrskylt monteras till Rwc och en skylt hängs i taket som pekar mot Rwc.

Belysning: Utemiljön kompletteras med 6st punktbelysningar

Entréförhållanden: Montera ev. en tröskelkil vid huvudentré.

Ytterdörrar: Dörrautomatik monteras vid huvudentré.

Vår referens

Lotta Eklund och
Stanley Ehlin

Dokumentnamn

Södertälje Naturskola
Inventering och åtgärdsförslag

Datum

Södertälje 2010-03-15

Uppdragsnr

10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Norr

Tillgänglighet fastigheter: Inventering och åtgärdsförslag

Södertälje Naturskola, Lina 11 Larslund

Befintliga förhållanden

Skolan är låst vid vårt besök så den är endast inventerad utvändigt..

- Angöring: Busshållplats vid bilvägen, sen skogsväg 0,5 km.
- Parkering: Grusplan. Ingen handikapplats finns.
- Gångvägar: Backe upp till huset, ärtsingel.
- Uteplatser: Naturmark runtom huset.
- Skyltning / Vägvisning: Skylt finns vid bilvägen. En träskylt sitter vid uppfälld bom en bit från vägen. Stor träskylt utan kontraster sitter framför skolan.
- Belysning: Fasadbelysning finns vid huvudentrén.
- Entréförhållanden: Flera trappsteg upp till entrédörr. Trappplan utanför dörren saknas. På vänster gavel finns en smal träramp till en balkongdörr med tröskel.
- Ytterdörrar: Dubbeldörr utan dörröppnare. Ringklocka saknas.



Vyn nerifrån parkeringsplatsen.



Träramp som leder till altandörr. Tveksamt om måtten är tillräckliga för en rullstol.



Åtgärdsförslag

Angöring:	OK
Parkering:	Det verkar inte vara någon trängsel på parkeringsytan, så en markerad handikapplats är inte nödvändig.
Gångvägar:	OK
Skyltning / Vägvisning:	Texten med skolans namn kan målas i ljus färg. Skylt som hänvisar till handikappentré monteras på fasaden.
Belysning:	Parkeringsytan och backen upp mot huset bör belysas på ett par ställen.
Entréförhållanden:	Någon av entréerna anpassas så att en rullstol kan komma in.
Ytterdörrar:	Ringklocka monteras.

Vår referens

Kjell Askestén och
Lotta Eklund

Dokumentnamn

13 - Tavestaskolan

Inventering och åtgärdsförslag

Datum

Södertälje 2009-04-16, 2010-02-04

Uppdragsnr

10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Syd

Tillgänglighet fastigheter

Inventering och åtgärdsförslag

Tavestaskolan, Rönnvägen 7

Befintliga förhållanden

- Angöring: Asfaltsyta
- Parkering: Anpassad P-plats finns, nära huvudentrén.
- Gångvägar: Asfaltsytor
Terrängtrappa
- Uteplatser: Lekplats finns med både gräs och grusytor omkring.
Det finns sittbänkar, sittstockar och bord.
- Skyltning / Vägvisning: Skolans namn, huvudentré etc är tydligt skyltat på fasaden. Direkt innanför huvudentrén sitter en info-tavla på väggen, se bild nedan.
- Belysning: Vid entréer
- Entréförhållanden: Huvudentrén har ramp bredd 1 m och entréplan av trä bredd 1,5 m.
- Ytterdörrar: Automatik saknas
- Expedition: Ligger in till höger från entréhall. Skylt saknas.
- Rwc: Finns i entréhallen och den har symbol på dörren, se bild nedan.

Huvudentré vintertid...



...och sommartid





Informationstavlor över skolan



Åtgärdsförslag

Angöring: OK!

Parkering: OK!

Gångvägar: OK!

Uteplatser: OK!

Skyltning / Vägvisning: Skylt som pekar mot expeditionen hängs i taket i entréhallen.

Belysning: Utemiljön kompletteras med 5 st punktbelysningar.

Entréförhållanden:

Ytterdörrar: Dörrautomatik monteras vid huvudentrén.

Vår referens
Lotta Eklund och
Stanley Ehlin

Dokumentnamn
Torekällberget museum
Inventering och åtgärdsförslag
Datum
Södertälje 2010-11-04

Uppdragsnr
10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Norr

Tillgänglighet fastigheter: Inventering och åtgärdsförslag

Torekällberget museum

Befintliga förhållanden


- Angöring: Backe i asfalt upp mot museiområdet. Grusyta där man parkerar.
- Parkering: Två skyltar i vardera änden anger var handikapplatserna börjar och slutar, men de är inte markerade på marken. Åtminstone sex bilar lär få plats.



Gångvägar: Inne på Torekällberget är det bara grusvägar. Kuperad terräng.

Uteplatser: Ett antal bänkar finns inom området.

Skyltning / Vägvisning: Orienteringstavlor finn utanför Torekällbergets värdshus vid huvudentrén, och utanför stallet inne på området. Ganska liten text. Blindskrift saknas.

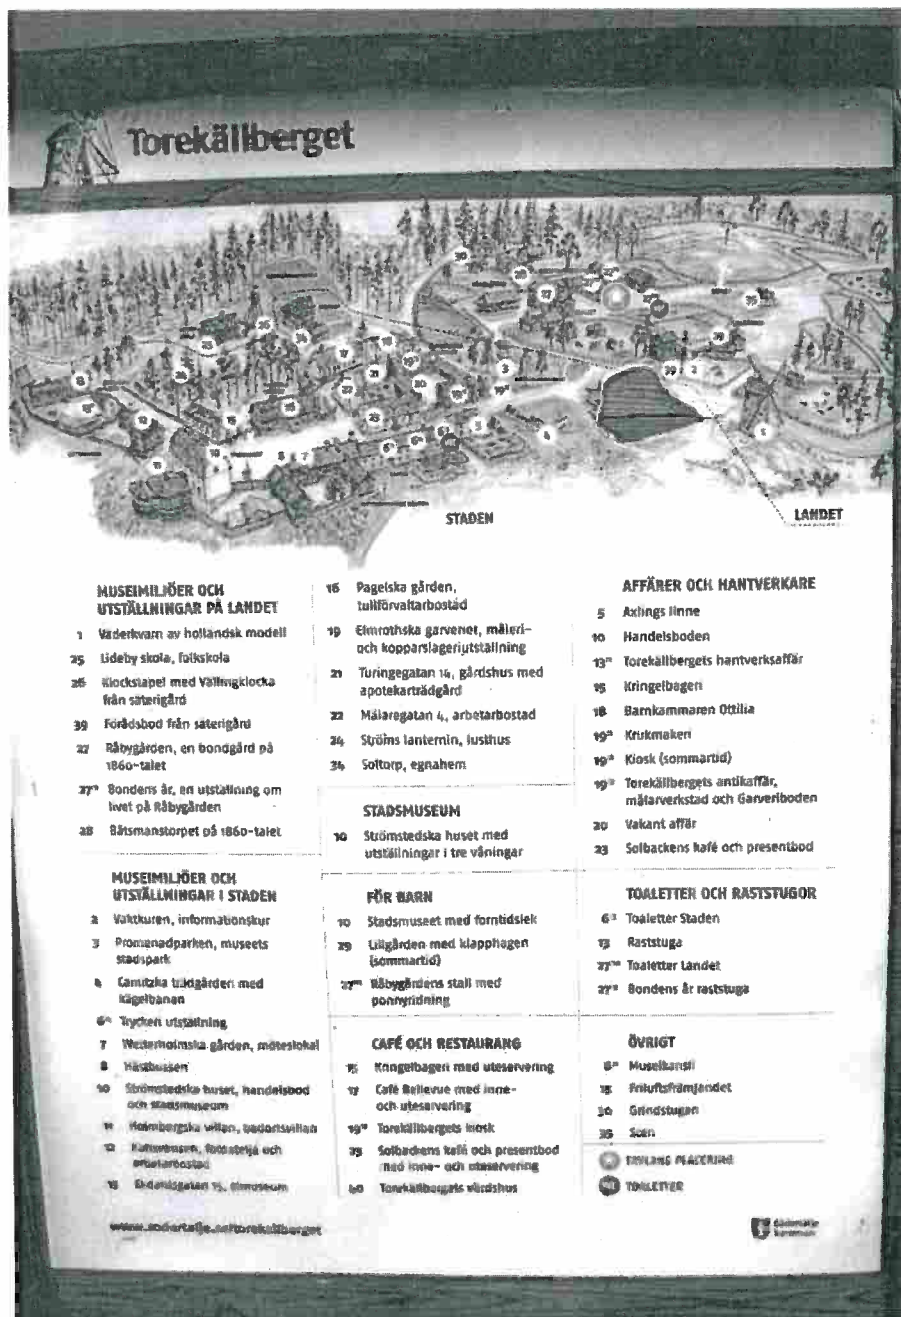

Belysning:

Fasad- och gatlyktor i äldre stil. Får anses tillräcklig, då man mest besöker parken dagtid.

Entréförhållanden:

Entré med grindar eller reception finns inte.

Detta stycke handlar om befintlig RWC. Mått inom parentes anger riktlinjer.

RWC finns (220*220 cm alt 190*265 cm): Ja, på två ställen;

RWC bredvid tryckeriet:

Mått: 250*130 cm.

Denna rwc ligger nedanför en backe.

Obs! Tung dörr med dörrstängare!

Dörr kontrastmarkerad: Nej

Fri passage minst 84 cm: Ja, 90 cm.

Trycke: Fel sort

Tröskel (max 10 mm): 2,5 cm.

Draghandtag på dörr (max 80 cm ovan golv): Saknas

Skyltning: Hängande skylt på fasad, och symbol på dörren som ej är i kontrastfärg.

Toalett (h 48 cm): OK

Toalettarmstöd (80 cm ovan golv): På höger sida finns ett armstöd på 85 cm, draghandtag på vänster vägg.

Larm vid dörr (sockelhöjd): Saknas samt vid armstöd: Saknas

(max 90 cm ovan golv):

Spegel: Saknas

Tvålhållare: OK

Handdukshållare: För högt (120 cm)

Mugghållare: Saknas

Blandare tvättställ (Tvättställ 80 cm ovan golv): Kort blandararm.

Klädkrok 100-120 cm ovan golv + 160 cm ovan golv: Saknas.

Skötbord finns.



Mittendörren går till rwc, men det är inte lätt att urskilja symbolen på dörren.

RWC bredvid stallet:

Mått: 230*140 cm.

Denna rwc ligger bredvid stallet vid djuren.

Tillträde: Från grusplan leder en kort träramp med räcke på höger sida upp till toaletternas entré (se foto).

Belysning trasig vid besöket!

Dörr kontrastmarkerad: Nej

Fri passage minst 84 cm: Ja, 90 cm.

Trycke: Fel sort

Tröskel (max 10 mm): Hög tröskel vid ytterdörr.

Draghandtag på dörr (max 80 cm ovan golv): Saknas

Skytning: OK utvändigt, men dörrskylt saknas invändigt

Toalett (h 48 cm): OK

Toalettarmstöd (80 cm ovan golv): Finns två st.

Larm vid dörr (sockelhöjd): OK samt vid armstöd: OK

(max 90 cm ovan golv):

Spegel: För högt (120 u.k, 180 i ö.k.) Tvålhållare: OK

Handdukshållare: För högt (120 cm)

Mugghållare: Saknas

Blandare tvättställ (Tvättställ 80 cm ovan golv): Kort blandararm. Tvättställ 90 cm högt.

Klädkrok 100-120 cm ovan golv + 160 cm ovan golv: Saknas.



Åtgärdsförslag

- Parkering:** Skylt bör monteras vid handikapplatserna som förtydligar hur bilarna ska ställas upp.
- Skyltning:** Orienteringstavlorna bör bytas ut till tavlor med större text, kompletterade med text i relief.
Tydliga skyltar sätts upp på rwc-dörrar.
- Toalett Rwc:** Rampen till rwc vid stallet är alldeles för kort och saknar vilplan utanför dörren. Den måste m.a.o. förlängas. Dörröppnare bör monteras till den yttre dörren.
Till rwc vid tryckeriet, måste en dörröppnare monteras.

Vår referens
Lotta Eklund och
Stanley Ehlin

Dokumentnamn
Torekällskolan (f.d.)
Inventering och åtgärdsförslag
Datum
Södertälje 2011-01-19

Uppdragsnr
10130134



Telge Fastigheter – Förvaltningsområde Norr

Tillgänglighet fastigheter: Inventering och åtgärdsförslag

Torekällskolan (f.d.), Torekällgatan 7

Befintliga förhållanden

Idag bedriver ABF, PRO, Hyresgästföreningen och ABF verksamhet i f.d. Torekällskolan. Byggnaden är i fyra våningar och är kulturhistoriskt intressant.

Angöring: Asfaltsyta, ganska så plan.


Parkering: På den allmänna parkeringsytan kring huset saknas handikapplats.

Skyltning / Vägvisning: Stora skyltar med verksamhetsnamnen sitter runt om på husets fasader. Till höger innanför handikappentrén (se foto nedan) sitter en TV-skärm med dagsschema för lokalerna. Skyltning mot expedition, hiss och RWC saknas.

Belysning: God in- och utvändigt.



- Entréförhållanden:** En ramp av gallerdurk, svängd och aningen för brant, leder upp till entrén på baksidan, som vetter mot Nygatan. Det är inga trösklar på hela entrévåningen.
Den egentliga huvudentrén, om ligger närmast infarten, har en utvändig trappa.
- Ytterdörrar:** Gamla dubbeldörrar i trä vid båda entréerna.
Dörröppnare till entrén med ramp är placerad på räckle, se foto ovan.
Ovanför den finns en porttelefon
- Expedition:** Finns en trappa upp. Tydlig skylt saknas ovanför expeditionen.
- Hiss:** Finns, men den är ur funktion! Det har varit mycket problem med hissen och den är nu felanmäld.
- Plattformshiss:** Finns högst upp i huset för att klara de sista trappstegen till den översta flygeln
Hissen är dock inte i bruk – monteringen är inte klar och nu har hissen stått stilla en lång period i väntan på åtgärd. (Se foto nedan.)

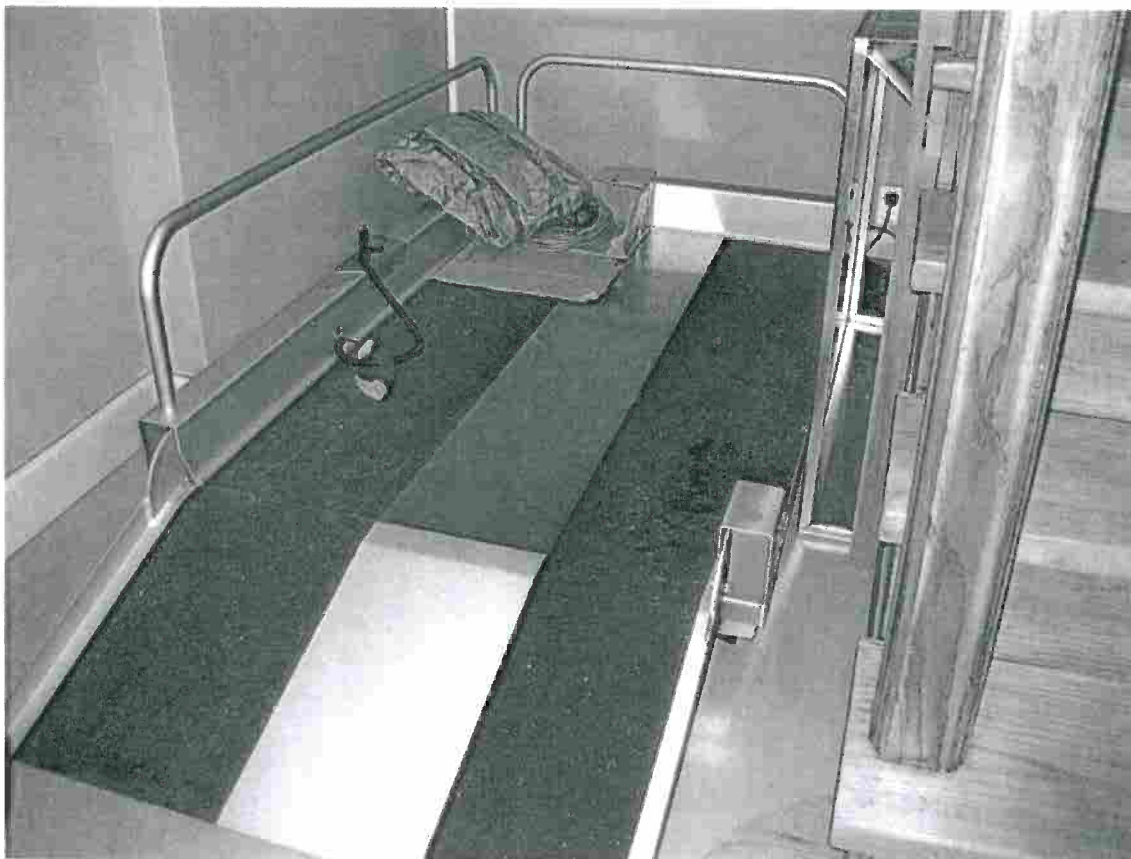

Detta stycke handlar om befintlig RWC. Mått inom parentes anger riktlinjer.

RWC finns (220*220 cm alt 190*265 cm): Ja

På plan 2 och på entréplan finns identiska RWC, bara att den på entréplan är lite mindre till storleken.

Dörr kontrastmarkerad: Nej

Fri passage minst 84 cm: OK

Trycke: OK

Tröskel (max 10 mm): OK

Draghandtag på dörr (max 80 cm ovan golv): Saknas

Skytning: OK (bör komplettera med hänvisningsskylt till RWC)

Toalett (h 48 cm): OK

Toalettarmstöd (80 cm ovan golv): OK

Larm vid dörr (sockelhöjd): OK

samt vid armstöd: OK

(max 90 cm ovan golv):

Spegel: Sitter på 120 cm

Tvålhållare: OK

Handdukshållare: Sitter på 125 cm

Mugghållare: -

Blandare tvättställ (Tvättställ 80 cm ovan golv): OK, lång blandararm

Klädkrok 100-120 cm ovan golv + 160 cm ovan golv: Endast en krok på insida dörr



Åtgärdsförslag

Parkering:	En p-plats för handikappade bör absolut anordnas med skylt och markering på asfalten.
Skyltning / Vägvisning:	Vid huvudentrén, förslagsvis på anslagstavlan nedanför trappan, sätts en hänvisningsskylt upp med text och pil mot handikappentrén på andra sidan huset. Skylt som pekar mot RWC, hiss och mot expedition sätts upp på vägg i handikappentréns hall. En hängande skylt sätts upp ovanför expeditionen/disken.
Entréförhållanden:	Om möjligt bör rampen förlängas för att få en lägre lutning.
Ytterdörrar:	Porttelefonen bör kompletteras med större text.
Hiss:	<u>Hissen måste lagas omgående!</u> Utan den är bara plan 1 tillgängligt
Plattformshiss:	Plattformshissen måste också färdigställas och tas i bruk omgående.

Vår referens

Lotta Eklund och
Stanley Ehlin

Dokumentnamn

Täljegymnasiet
Inventering och åtgärdsförslag

Datum

Södertälje 2010-03-22

Uppdragsnr

10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Öster

Tillgänglighet fastigheter: Inventering och åtgärdsförslag

Täljegymnasiet, Erik Dahlbergs väg 1-3

Befintliga förhållanden


Skolan består av tre gymnasier; Colin Leclairgymnasiet in till vänster från huvudentrén, särskolan Foucaultgymnasiet en trappa ner till höger och Ekenbergskas gymnasiet rakt fram i byggnaden.

Angöring:	Asfalt
Parkering:	Det finns tre handikapplatser på över 100 meters avstånd från huvudentrén, men det är på kommunens betalparkering. Foucaultgymnasiet har en egen handikapp p-plats med ramp på baksidan av sitt hus.
Gångvägar:	Svag sluttning upp mot skolan, sen sluttning ner mot huvudentré.
Skyltning / Vägvisning:	Tydlig skylt sitter ovanför huvudentrén. Invändigt behöver den kompletteras, se nedan.
Belysning:	OK.
Entréförhållanden:	Plan mark framför huvudentré. Plattor och fasta skrapgaller, inga trösklar.
Ytterdörrar:	Automatiska dörrar i huvudentrén. Colin Leclairgymnasiet har en låst dörr och fem trappsteg finns innanför, samt hiss. Foucaultgymnasiets entré har dörröppnare.
Expedition:	Expedition för Ekenbergskas och Colin Leclair ligger rakt fram i entréhallen. Skylt saknas. Expedition för Foucaultgymnasiet ligger direkt till vänster nedanför deras trappa. Skylt saknas.

Tre handikapplatser. Huvudentrén skymtar bortom det vita huset.



Reception i entréhall. RWC ligger lite längre ner till höger.

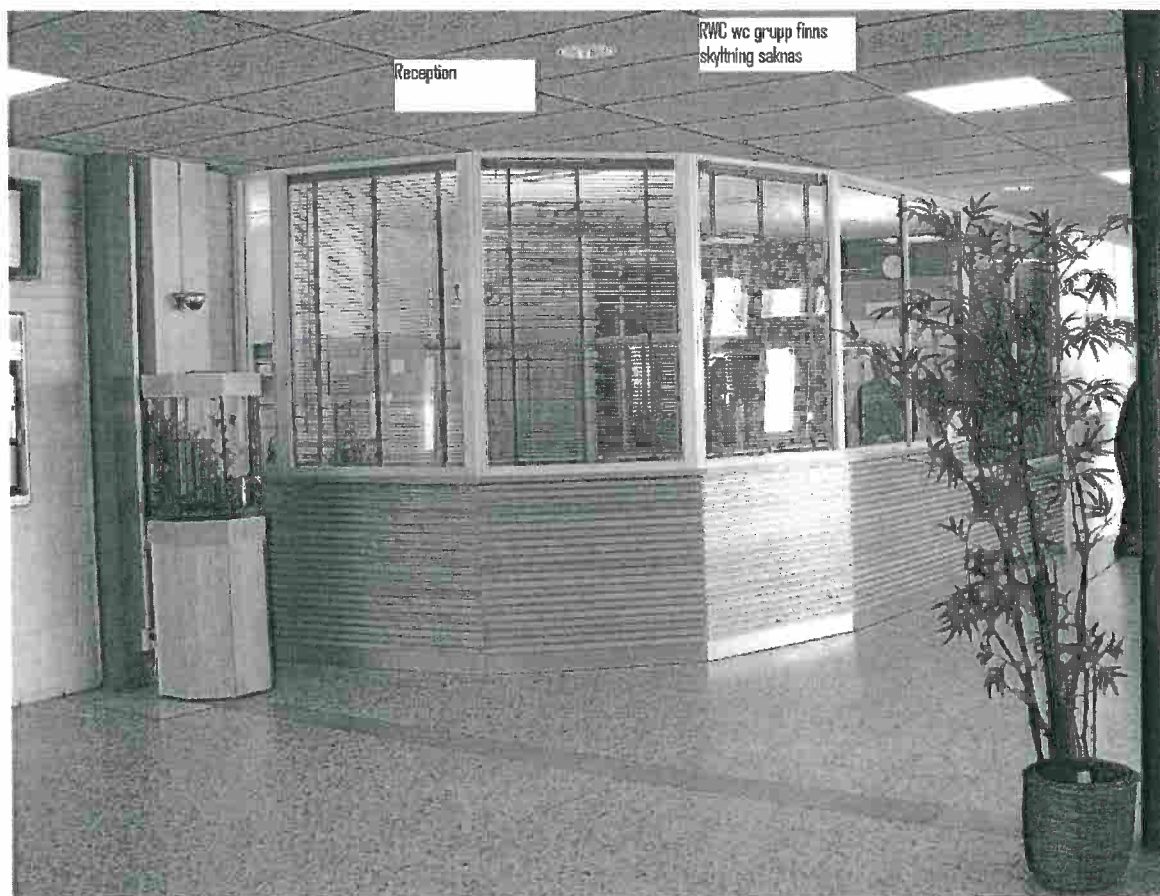

RWC finns i entréhall: Ja, men den hålls låst. Dörrskylt saknas.

Inom Täljegymnasiet finns flera RWC som håller en bra standard. Generellt sett saknas skyltar och handikappsymboler.

Åtgärdsförslag

Angöring:	OK
Parkering:	OK
Gångvägar:	OK
Skyltning:	Skylta mot huvudentré på fasaden. Skylt "Reception" monteras i överkant på glasrutan i entréhallens reception/expedition. Likaså monteras en skylt ovanför/bredvid Foucaultgymnasiets expedition. Skylta fram till RWC i entréhall. Samtliga RWC inom skolan ska ha skylt bredvid dörren, och i de fall RWC är svår att hitta till kompletteras med hänvisningsskyltar på vägg/i tak.
Belysning:	OK
Entréförhållanden:	OK
Ytterdörrar:	Den låsta dörren till Foucaultgymnasiet – vad är orsaken till att den är låst?

Vår referens
Lotta Eklund och
Stanley Ehlin

Dokumentnamn
Vallaskolan
Inventering och åtgärdsförslag
Datum
Södertälje 2010-03-18

Uppdragsnr
10130134



Telge Fastigheter - Förvaltningsområde Norr

Tillgänglighet fastigheter: Inventering och åtgärdsförslag

Vallaskolan, Sandviksvägen i Enhörna

Befintliga förhållanden

Angöring: Svagt sluttande asfaltsytor och plattor framför byggnaden; OK

Parkering: Handikapplats saknas. En ruta finns framför skolan som kan fungera – bilen på fotot nedan är parkerad där.

Gångvägar: OK

Skyltning/Vägvisning: Namn på skolan är ristat i en sten, se foto (Det är tydligt och fint men kontraster saknas) Fasadskylt saknas!
Skytning inom skolan är underkänd.



Belysning: OK

Entréförhållanden: Plan mark när man kommer från höger sida. Skylt som markerar huvudentrén saknas.



Ytterdörrar: Dörröppnare finns men den är inte i drift (strömbrytare monterad). Kontrastmålning saknas.

Expedition: Vaktmästeri finns direkt till höger i entrén. Obemannad vid besöket. Expeditionen ligger en trappa upp, hiss finns. Expeditionen är inte skyltad.

Hiss: Från entréplan finns hiss upp till skolans övre plan. Dörröppnare saknas. Hissen hålls låst.

Trappor: Skolan har flera trappor och nivåskillnader som jämnas ut med trappsteg. Dessa saknar kontrastmarkering. Ett lyftbord finns.

Bibliotek: Ligger en våning upp. Liten tröskel finns. Skyltningen består endast av en lapp på dörren.

Denna sida handlar om befintliga RWC. Mått inom parentes anger riktlinjer.

RWC finns (220*220 cm alt 190*265 cm): Ja, det finns flera RWC på skolan. En RWC vid ett klassrum används dock som förråd.

Nedan syns RWC utanför skolsyster. Den hålls låst, och skyltning saknas.
I övrigt är standarden god i denna RWC från 2007.



Biblioteket till vänster och expeditionen rakt fram – båda saknar skyltning.



Åtgärdsförslag

- Parkering:** Handikapplats anordnas med skylt och målad symbol på marken. Förslagsvis på asfaltsruta snett framför huvudentrén.
- Skyltning:** Skolans namn bör skyltas på åtminstone den fasad som vetter mot bilvägen.
Huvudentrén skyltas upp.
Ett invändigt skyltprogram upprättas, med informationstavlor, hänvisningsskyltar mot expedition, bibliotek, matsal, klassrum, RWC etc., och tydliga skyltar ovanför/bredvid dessa rum.
- Ytterdörrar:** Om dörröppnaren inte kan vara i bruk på heltid, så måste åtminstone en ringklocka monteras till höger om entrédörr, eller skylt med tel.nr till expedition/vaktmästare.

Ytterdörren ska kontrastmarkeras, lämpligen målas dörrkarm.
- Trappor:** Kontrastmarkering av översta och nedersta steget ska utföras i alla invändiga och utvändiga trappor.

Vår referens

Dokumentnamn
Wasaskolan
Inventering och åtgärdsförslag
Datum
Södertälje 2010-03-04

Uppdragsnr
10130134



Telge Fastigheter – Förvaltningsområde Norr

Tillgänglighet fastigheter: Inventering och åtgärdsförslag

Wasaskolan, Prosten Linders väg 2



Befintliga förhållanden

- Angöring: Plan mark (snötäckt vid besöket).
- Parkering: Två handikapplatser finns utmärkta, på 50-100 meters avstånd från huvudentrén. Målning av symboler på mark skulle ske under 2010 fick vi veta av vaktmästaren.
- Gångvägar: Plan asfalt, gulmålat stråk.

- Skyltning / Vägvisning:** Skylt som hänvisar till huvudentré saknas.
I entréhallen sitter en stor infoskärm på väggen och en TV med aktuell information för eleverna hänger ner från taket. Skyltar som pekar mot RWC och expedition kompletteras med.
- Belysning:** God in- och utvändigt.
- Entréförhållanden:** Dörröppnare finns till de båda dörrarna i den inglasade huvudentrén, Atriet.
- Ytterdörrar:** OK
- Expedition:** OK
- Önskemål från damen i expeditionen:** **Förråd till permobil för elev.**
(Detta kanske är ordnat vid det här laget?)

Åtgärdsförslag

- Parkering:** Kolla om symboler på mark har målats på de två hkp-platserna.
- Skyltning:** Skylt som pekar mot huvudentrén sätts upp på fasad väl synlig från handikapparkeringsplatser.
De invändiga skyltarna ska ses över; Hänvisningsskyltar monteras på väggarna som visar mot expeditionen och närmaste RWC. Även skylt monteras bredvid RWC-dörr.
- Övrigt:** Undersök om ett förråd har ordnats för elevs permobil.

Denna sida handlar om befintlig RWC. Mått inom parentes anger riktlinjer.

RWC finns (220*220 cm alt 190*265 cm): Ja, det finns flera RWC på skolan. Den närmsta ligger in till höger från entréhall.

Dörr kontrastmarkerad: OK

Fri passage minst 84 cm: OK

Skyltning: Saknas fram till RWC och bredvid toalettdörren.

Toalett (h 48 cm): OK

Toalettarmstöd (80 cm ovan golv): OK

Larm vid dörr (sockelhöjd): Ja

samt vid armstöd: Ja, med sladd

Blandare tvättställ (Tvättställ 80 cm ovan golv): OK



Vår referens
Lotta Eklund och
Stanley Ehlin

Dokumentnamn
Västergårdshallen
Inventering och åtgärdsförslag
Datum
Södertälje 2010-03-03

Uppdragsnr
10130134



Telge Fastigheter – Förvaltningsområde Syd

Tillgänglighet fastigheter: Inventering och åtgärdsförslag

Västergårdshallen, Västergatan 2-4

Befintliga förhållanden



- Angöring: Asfalt (snötäckt vid besöket). Liten backe ner mot parkering.
- Parkering: Ligger framför hallen, se foto. Plan mark. Handikapplats saknas.
- Gångvägar: OK
- Skyltning / Vägvisning: Skyltning mot hall och ovanför huvudentré är OK.
- Belysning: Utvändig belysning är OK.

Huvudentré



Entréförhållanden:	Nivåskillnader i form av utvändigt skrapgaller och tröskel vid entrédörr.
Ytterdörrar:	Dubbeldörrar, dörröppnare saknas.
Expedition:	Saknas. Det finns endast ett café till vänster i entréhallen.
RWC:	SAKNAS.

Åtgärdsförslag

Angöring:	OK
Parkering:	Minst en handikapplats markeras med skylt och målning på marken.
Skyltning / Vägvisning:	Vid caféet bör en skylt sättas upp som talar om vem man kan kontakta om man har frågor om hallen/verksamheten.
Belysning:	Kontrollera om den inre belysningen är fullgod när det är mörkt ute.
Entréförhållanden:	Tröskelkilar monteras.
Ytterdörrar:	Dörröppnare monteras.

**ANVISNINGAR FÖR INVENTERING OCH
UTFÖRANDE AV
TILLGÄNGLIGHETSANPASSNINGAR**

DATUM: 2010-10-08

Innehållsförteckning

Enkelt avhjälptra hinder	3
Vilka lokaler berörs	3
Vad är ett enkelt avhjälptra hinder	3
Angöring och Parkering	4
Gångvägar, Trappor, Ramper	4
Entréförhållanden	6
Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler	8

Enkelt avhjälpda hinder

5 § Föreskrifterna i 6-18 §§ gäller endast om de hinder som skall undanröjas är enkelt avhjälpda. Med enkelt avhjälpda hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förbättringarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren.

Vilka lokaler berörs ?

Ur ”enklare utan hinder”

Det finns inte någon vedertagen och entydig definition av vad som närmare avses med begreppet lokal dit allmänheten har tillträde. Receptioner och andra lokaler som riktar sig till eller används av allmänheten hos en statlig eller kommunal myndighet, på sjukhus, på vårdcentraler och i skolor är dock i princip alltid att betrakta som lokal dit allmänheten har tillträde. Vidare omfattar begreppet vanligtvis idrottsanläggningar, bibliotek, teatrar, biografer, samlingslokaler, buss- och taxistationer, järnvägsstationer, flyg- och färjeterminaler, apotek, kiosker, restauranger, affärslokaler och andra lokaler som riktar sig till och används av allmänheten.

Skolor räknas i huvudsak som arbetslokaler, eftersom även eleverna räknas som arbetstagare. De delar av skollokalerna som ofta är att betrakta som lokal dit allmänheten har tillträde är t.ex. aulor, receptioner, salar dit allmänheten inbjuds eller lokaler som hyrs ut. En bedömning av vad som är vad får göras i varje enskilt fall. Mycket talar dock för att föräldrar till skolbarnen inte faller in under begreppet allmänhet (se definitioner). Inte heller omfattas de lokaler som enbart är avsedda för personal, andra renodlade arbetsplatser eller bostäder.

Även om en lokal hålls låst och endast kan nås via personal kan den anses vara publik, t.ex. en privat läkarmottagning.

Entréutrymmen, trapphus och hissar i kontorsbyggnader kan bli publika lokaler om t.ex. en statlig eller kommunal myndighet, en restaurang eller en läkarmottagning flyttar in.

I fortsättningen används begreppet publik lokal som ett samlande begrepp för sådana lokaler som omfattas av reglerna

Vad är ett enkelt avhjälpd hinder ?

Från Boverkets hemsida:

Med enkelt avhjälpda hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren. För publika lokaler kan det röra sig om att avhjälpa olika typer av brister i den fysiska miljön, som kan vara tex mindre nivåskillnader, kontrastmarkeringar, varningsmarkeringar, skyltar, belysning, balansstöd och fast inredning.

Angöring och Parkering,

angöring för färdtjänst, taxi mm,
parkering för rörelsehindrad personal och besökare

- Angöring och parkering 10 meter (högst 25 m) från huvudentré eller annan tillgänglig entré från vilken byggnadens reception kan nås.
- Tydlig skyltning med pictogram på stolpe och mark samt vägvisning till entré.
- Minst en eller ca 5 % av p-platserna ska vara rullstolstillgängliga.



P-PLATSENS STORLEK

- 5 x 5 m, 7 m längs kantsten
(5 x 3,6 m, 6 m längs kantsten)

Hård, jämn, plan mark, lutning
högst 1:50.

Gångvägar, Trappor, Ramper

från anslutande gångvägar - samt från angöring och parkering –
till nödvändig entré för att nå byggnadens reception, aula, kansli eller
annan allmän samlingslokal.

Bredd, Nivåskillnad, Lutning

- 180 cm vid nyanläggning (minst 130 cm).


- Helt stegfri (0-kant i anslutningar ramp /vilplan/plan mark). Kantsten vid övergångar avfasas till 0-kant, lutning högst 1:12, bredd 90-100 cm. Rännalar utförs grunda och skålformade, eller överbryggas.
- Hård jämn markbeläggning (plattor, marksten, asfalt e.d., undantagsvis stenmjöl). Om naturliga rörelsemönster går över gräs (till uteplats, t ex) eller över grus- och gatstensbeläggningar behövs behövs släta gångvägar
- Lutning högst 1:50 i sidled samt i färdriktning längre sträckor.

Orienterbarhet

- Tydligt markerade ingångar till entréer.
- Tydligt markerade gångvägar, helst med ledstråk.
- Längs och över öppna platser behövs ledstråk.
- Gångvägar och ledstråk bör följa naturliga, gena rörelsemönster.
- Ledstråk, entréområden och korsningar markeras med kontrasterande ljushet och struktur
- Gångstråk ska vara fria från hinder - utvändiga trappor, cykelställ, bord och bänkar o.d sidordnas, byggs in, varningsmarkeras e.d.
- Jämn och bländfri belysning, belysningsstolpar på samma sida hela vägen.



Ledstråk till entré, plattor med kontrasterande ljushet (0.40 NCS) och struktur (t ex sinusplattor) i f h t omgivande mark. Entréområde markeras (t ex kupolplattor).

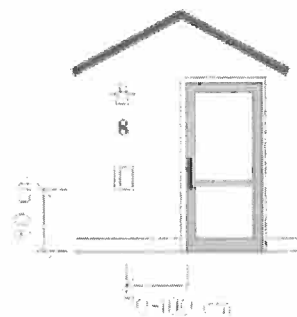


Tydligt markerad dörr, synligt handtag, tydligskyltning, bra belysning, minst 70 cm fritt intill dörrs handtagssida, armbågskontakt högst 80 cm över mark, 100 (minst 70) cm från dörrsvep och från innerhörn.

Ramper - utomhus och inomhus


- Lutning i färdriktning 1:20 (högst 1:12).I sidled ingen lutning.
- Höjd högst 50 cm per ramplopp,

vilplan minst 200 cm däremellan

- Hård, jämn, halkdämpande beläggning. Helst högst 2 ramplopp i följd.
- Bredd 150 cm (minst 130 cm), raka lopp, vinkelrät avslutning
- Räcke, avåkningsskydd (minst 4 cm hög kant e.d.) eller vägg på bägge sidor om ramp som har nivåskillnad i f h t omgivande mark.
- Ledstång 90 cm över ramp, på båda sidor vid fallhöjd högre än 50 cm, 30 cm före och efter ramp, kontrasterande färg/ljushet. Helst även ledstång 70 cm över ramp. Greppvänlig, t ex runt tvärsnitt 4 cm.

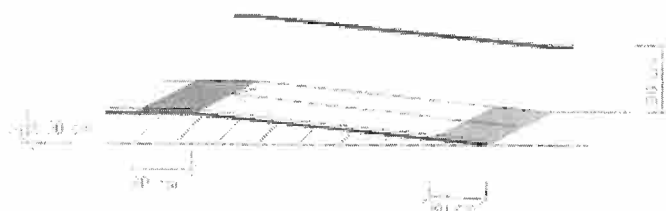


- Kontrastmarkering av ramps nedre del och övre vilplan, 0.40 NCS.
- Trappor - utomhus och inomhus
- Ramper behöver kompletteras med trappor
 - Nedersta och översta steg kontrastmarkeras (mörkare/ljusare sten, plattor, infällningar i golvmaterial, målning etc, ljuskontrast 0.40 NCS.)
 - Ledstång på båda sidor, 90 cm över stegnos, 30 cm förbi nedersta och översta stegnosar, i kontrast mot bakgrund. Greppvänlig, t ex runt tvärsnitt 4 cm..
 - Undvik enstaka trappsteg, trappor utan sättsteg och fribärande trappor.

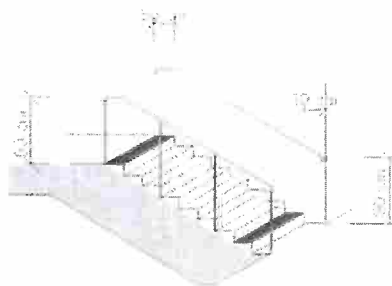

Entré- och kommunikationsutrymmen


Tydlighet

- Tydlig markering av huvudentré och övriga entréer (dörr/dörrinfattning i kontrast mot vägg, belysning, skärmtak, indragning/utbyggnad etc).
- Tydlig skyltning ovanför eller bredvid dörr, aldrig på dörr.
- Glasdörr/glaspartier förses med varningsmarkeringar i ögon- eller bröstningshöjd. De ska vara täckande, matta och tillräckligt stora för att uppfattas mot varierande bakgrund.
- Handtag i kontrast mot dörrblad

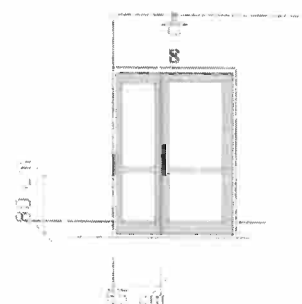


Vilplan - Utrymme utanför entrédörr

- Storlek
minst 150 x 170 cm
minst 150 x 240 vid anslutning till ramp i sidled,
minst 200 x 170 vid anslutning till ramp framifrån.
- Lutning i färdriktning och i sidled högst 1:50.
- Hård jämn markbeläggning.

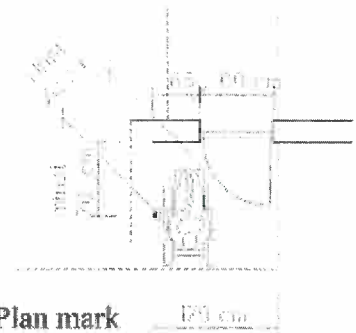

Svängrum - Utrymme innanför entrédörr

- Storlek minst 150 x 150 cm fritt från dörrars uppslagsfält, se nedan "Fritt utrymme vid dörrens handtagssida".

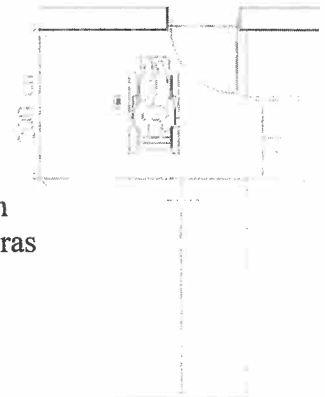

Entrédörr

- Fritt passagemått minst 84 cm (minst 80 cm).
- Ingen nivåskillnad/tröskel (högst 25 mm fasat).
- Karuselldörrar ska undvikas (otillgängliga för rörelsehindrade och synskadade). Om de är befintliga behöver de bytas ut eller kompletteras med vanlig dörr, tydligt markerad och skyltad i omedelbar närhet.


Ramp, trappa

Dörrhandtag

- Trycken högst uk 90 -100 cm över golv, draghandtag uk 80 cm ög, höjd 30 cm. Lås högst 100 cm över golv.
- Greppvänliga (lätta att gripa om, lätta att trycka ned mm).


Fritt utrymme intill dörrens handtagssida

- Minst 65 (på den sidan man öppnar slagdörr mot sig)
resp 25 cm (på den sida man öppnad dörren från sig)
mellan karm och innerhörn.

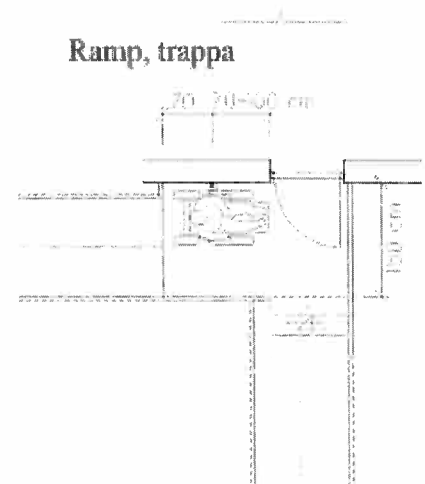

Dörrar och Portar

- Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan öppnas, medger passage med rullstol och så att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren eller porten från rullstolen.

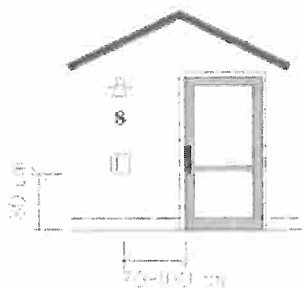

Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler

- Där det finns toaletter för allmänheten ska minst en toalett vara tillgänglig och användbar.

Källor:

BBR 2008

Bygg ikapp handikapp, handbok utgiven av Hjälpmedel institutionen och Svensk Byggtjänst

Projekteringsanvisningar för tillgänglighet dat 2009-12-10, Botkyrkakommun

Anvisningar för tillgänglighet utgåva 6 dat 2007-06-14, SISAB



2013-10-15
Remissvar


Kontor
Kommunala
handikapprådet

Handläggare
Git Åhlström
08-523 049 79
git.ahlstrom@sodertalje.se


Kommunstyrelsen

Kommunala handikapprådet har tagit del av Kristdemokraternas motion "Ökad tillgänglighet i Södertäljes kommuns skolor". Handikapprådet stöder motionen avseende kartläggning av tillgängligheten i Södertälje kommuns förskolor och skolor. Med tillägget att kartläggningen även bör omfatta skolgårdarna samt att eventuellt notera enkla hinder som bör åtgärdas inom snar framtid.

Nya förskolor och skolor uppfyller Boverkets och kommunens riktlinjer och krav. En av kommunala handikapprådets uppgifter är att framföra synpunkter vid genomgång av bygghandlingar med Telge Fastigheter och Samhällsbyggnadskontoret. Angående om- och nybyggnation samt att bjudas in för besök på respektive skola efter färdigställandet. Dessutom bör en sakkunnig konsult i tillgänglighetsfrågor granska ritningarna

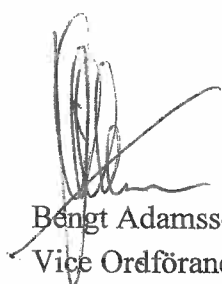

Bengt Adamsson
Vice Ordförande
Kommunala handikapprådet

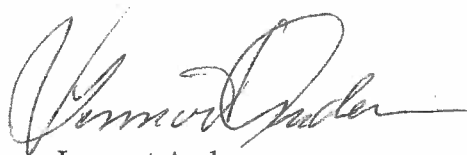

Lennart Andersson
Ledamot
Kommunala handikapprådet



2013-10-29

Bilaga till remissvar

Kontor

Kommunala
handikapprådet

Handläggare

Git Åhlström
08-523 049 79
git.ahlstrom@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

Handikapprådets ordinarie ordförande Robert Ask (S) närvarade inte på mötet och därmed deltog inte i beslutet angående Kristendemokraternas motion "Ökad tillgänglighet i Södertäljes kommuns skolor".

Robert Ask (S)

Ordförande

Kommunala handikapprådet

Bil 195



Kristdemokraterna

SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2016

Ökad tillgänglighet i Södertälje kommuns skolor

Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober att gå på kontorets förordade förslag om att anse motionen om Ökad tillgänglighet besvarad.

Kommunstyrelsen konstaterade att en kartläggning av förskolor och skolors tillgänglighet gjordes av WSP på uppdrag av Telge Fastigheter 2009-10.

Jag vill uppmärksamma att motionen skrevs 2013 och utgår från den nya strategi som regeringen under 2011 beslutade om. I den nya strategin från 2011 uttalas tydliga riktlinjer att tillgängligheten ska förbättras i förskolan och i samtliga skolformer. ”Valfrihet i skolan är lika viktigt för barn med funktionsnedsättning som för andra” står det exempelvis.

Kristdemokraterna anser därför att kartläggningen som gjordes - med start snart åtta år bak i tiden inte är att se som ett svar på motionen. Den nya strategin beslutades av regeringen 2011, alltså två år efter att WSP påbörjade sin kartläggning som avslutades 2010.

David Winerdal
Gruppledare Kristdemokraterna